

НАБОР СМЕННОГО ИНСТРУМЕНТА

В комплект инструментов входит все необходимое для выполнения первоначального цикла работ. При желании потребителя и использования других инструментов возможности станка могут быть расширены.

CHANGE TOOL PACKAGE

Everything necessary for carrying out the above-mentioned works is included into the package. The potentialities of the machine can be extended with the use of other tools and according to consumers needs.



РЕВОЛЪВЕРНАЯ ГОЛОВКА

Использование револьверной головки с б-ю позициями дает большие преимущества станку, главное из которых в обеспечении серийного выпуска однотипных деталей.

HYDROGENIUM II

With the use of hexagonal turrets the machine gains great advantages,



FACTORY

Расторгнутым раздлом, установленным в щипцеделе станка, можно разстечинить и перевешивать детали из небольших корытных лягушек. Вертикальной плоскостью используются же приспособления, и для фиксирования и скрепления.

BOBING

With a boring bit placed in the spindle shaft one can bore holes in small box-type products. The same extra attachment can be used to fasten a part in horizontal and vertical planes, as for milling and drilling.

<i>Генеральный директор</i> Геннадий Геннадьевич Борисов	<i>Получил</i> Борисов Г.Г. <i>от</i> _____ <i>даты</i> _____ 19__.	<i>Приемщик</i> Геннадий Геннадьевич Борисов <i>Отпущен</i> _____ от _____ 19__.
--	---	---



288
настольный
универсальный
токарный станок
ТН-1

UNIVERSAL BENCH LATHE TH-1



ПРОГРЕСС

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.	
1.	Назначение и область применения
2.	Основные технические данные
3.	Базовые и присоединительные размеры
4.	Требования безопасности
5.	Состав станка
5.1.	Состав станка в токарно-револьверном исполнении
5.2.	Состав станка в токарно-центровом исполнении
6.	Устройство и работа станка
6.1.	Устройство и работа станка в токарно-револьверном исполнении
6.2.	Устройство и работа станка в токарно-центровом исполнении
7.	Кинематическая цепь станка
7.1.	Основные элементы кинематической цепи
7.2.	Цепь привода главного движения
7.3.	Цепь привода подачи
7.4.	Кинематическая цепь револьверной головки
7.5.	Кинематическая цепь подвижной разделечки
7.6.	Кинематическая цепь задней бабки
8.	Дополнительные принадлежности. Наладка станка на разные виды обработки
8.1.	Назначение принадлежностей
8.2.	Редукторы
8.3.	Задняя бабка
8.4.	Цанговый зажим
8.5.	Фрезерно-шер寥ильное устройство
8.6.	Проскошлифовальное устройство
8.7.	Лобзиковое устройство
8.8.	Фуговальное устройство
8.9.	Устройство для работы круглой пилой
8.10.	Заточное устройство
8.11.	Трехкулачковый патрон
8.12.	Центры
8.13.	Приналежности для расточных работ
8.14.	Приналежности для обработки неметаллических материалов
9.	Порядок установки станка
10.	Смазка станка
11.	Электрооборудование
11.1.	Общие сведения
11.2.	Описание работы
12.	Подготовка станка к работе
13.	Пуск станка
14.	Регулирование
15.	Подшипники качения
16.	Транспортирование и хранение
17.	Паспорт
17.1.	Комплект поставки
17.2.	Свидетельство о приемке
17.3.	Гарантийные обязательства

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Широкоуниверсальный настольный токарный станок ТН-1 является товаром народного потребления и предназначен для различных видов обработки изделий из металла, древесины, пластика.

Станок — широкоуниверсальный, комбинированный, благодаря чему с помощью различных приспособлений позволяет осуществлять такие виды механической обработки, как точение, нарезание резьбы рециром, фрезерование, шлифование, сверление, фугование, распилювка, вырезку по контуру и заточки. Полый шпиндель позволяет использовать в качестве заготовки прутковый материал.

Простота обслуживания позволяет применять станок в домашних условиях, а также для кружковой работы в школах, клубах, дворцовых лагерях и т. д.

В части воздействия климатических факторов внешней среды станки изготавливаются в исполнении УХЛ для категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69.


2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

		Таблица 1	Данные
	Наименование параметров		
1.	Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки, мм над станиной	150	
2.	Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм над станиной	90	
3.	Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки то же с применением резца ТН1.95.001 над переносными направляющими суппорта	140	
4.	Наибольшее перемещение суппорта продольное перпендикулярное	150	
5.	Наибольшая длина обрабатываемой заготовки с использованием хода подвижной резцодержки, мм	350	
6.	Наибольшее перемещение суппорта, мм внутренний конус шпинделя передней бабки	90	
7.	Внутренний конус шпинделя передней бабки	15	
8.	Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм высота резца, мм	30	
9.	Высота резца, мм	8	
10.	Количество ступеней частот вращения шпинделя	9	
11.	Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин.	200 ... 3200	
12.	Диапазон продольных подач, мм/об	0,05...0,175	
13.	Диапазон шагов нарезаемых метрических резьб, мм	0,2 ... 2,5	
14.	Наибольший диаметр изделия, зажимаемого в патроне, мм	70	
15.	Револьверная головка: — количество позиций — диаметр базового отверстия под инструментальную державку, мм	6	
16.	— рабочий ход (ручное перемещение), мм — установочное перемещение, мм	40	
17.		50	


Продолжение табл. I

Назначение параметров		Данные	
16.	Цена деления лимбов перемещения суппорта, мм	0,05	
17.	Наиболеещий круглый момент на шпин-деце, н·м (кГс·м)	1,2 (0,12) 6	
18.	Наиболеещий диаметр сверления по стали, мм	35	
19.	Наиболеечная толщина распылки дисковой пилой, мм	80	
20.	Наиболееальная ширина фугования, мм	200x240	
21.	Габаритные размеры стола для работы дисковой пилой, футбольным и лоббиным устройством, мм	105x150	
22.	Габаритные размеры стола для фрезерования, мм сверления и плоского шлифования, мм	27	
23.	Наиболеещий расход тисков, мм, не менее	825	
24.	Габаритные размеры станка, мм, не более длина ширина высота	410 280 80	
25.	Масса станка с электрооборудованием (без принадлежностей), кг, не более		
Характеристика электрооборудования			
26.	Род тока питатоющей сети		
27.	Частота тока, Гц	220 \pm 10 %	переменный
28.	Напряжение, В	50 \pm 2 %	однофазный
29.	Количество электродвигателей, шт.	1	
30.	Тип электродвигателя	4AA63BV3*	
31.	Мощность электродвигателя, кВт	0,55	
32.	Синхронная частота вращения электродвига- теля, об/мин	0,37	
33.	Мощность потребляемая от сети, кВт, не более	3000	
		0,75	

и присоединяется к первому и второму

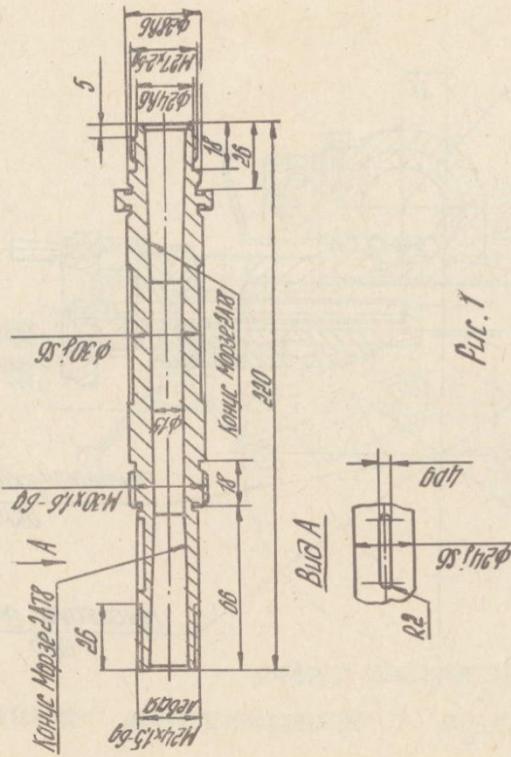

ЛУНОВО ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРИ ОБРАЩЕНИИ К САМОМУ СЕБЕ

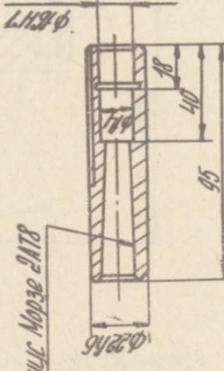


Конц Морзе

Базовые и присоединительные размеры шпинделя приведены на рис. 1, пиноли на рис. 2, суппорта на рис. 3 и револьверной головки на рис. 4.

* Возможна замена на другой электродвигатель с аналогичной характеристикой.

Рис. 4

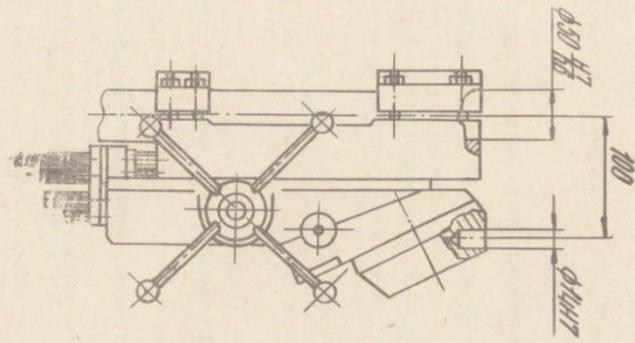

Газовые и присоединительные размеры циппорта
Газодавка и опоры для установки агрегата

Газовые и присоединительные размеры циппорта

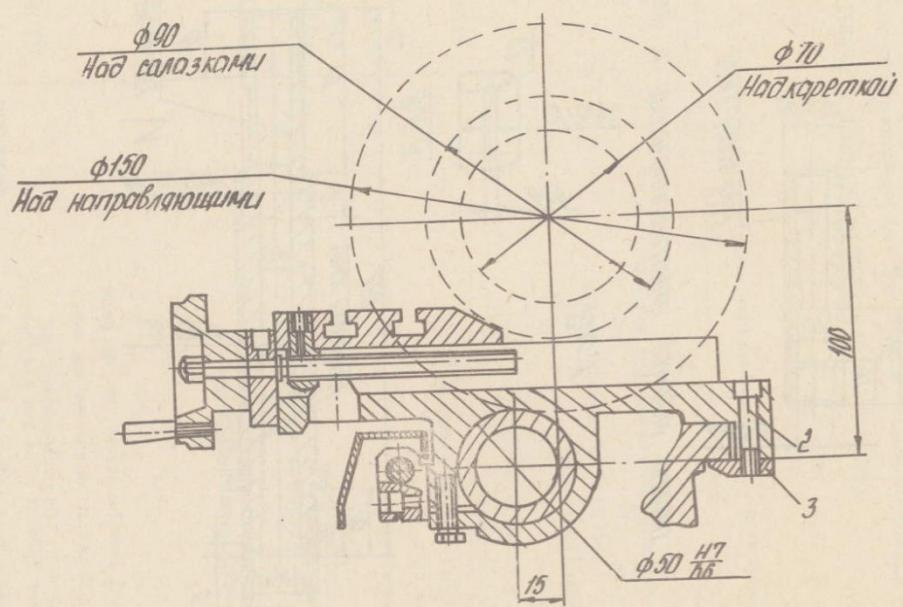


Рис. 5

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность труда на станке модели ТН-1 достигается соответствием требований чертежей требованиям ГОСТ 12.2.009-80.

4.1. Ременная передача привода главного движения и сменные зубчатые колеса коробки передач, снабжены ограждением, предохраняющим от травмирования при работе станка.

4.2. Прилон сменил шестерен и внутренняя поверхность кожуха коробки передач окрашены в желтый цвет, предупреждающий об опасности.

4.3. На наружной поверхности кожуха коробки передач предусмотрен предупреждающий знак опасности по ГОСТ 12.4.026-76 и таблице, запрещающая переключение рукоятки реверса подачи на ходу.

4.4. Время останова шпинделя после его выключения при всех частотах вращения не превышает 5с. Рукоятки станка снабжены надежными фиксаторами, не допускающими самопроизвольных перемещений органов управления.

4.5. В качестве входных выключателей используются герметичные разъемы. Часть разъемов присоединена гибким проводом.

4.6. Металлические части электрических аппаратов надежно соединены с защитной цепью и имеют изоляцию, которая отделяет их от частей, находящихся под напряжением.

4.8. Незащищенные части электрооборудования, находящиеся под напряжением, закрыты кожухом, перед снятием которого необходимо отключить станок от электросети.

4.9. Электрооборудование оснащено нулевой защитой.

4.10. Конструкция узла электрооборудования обеспечивает требования исполнения по степени защищенности УР 44 ГОСТ 14254-80.

4.11. На станке установлена кнопка «Стоп», используемая в случае необходимости как аварийная.

4.12. Дисковая пила, заточный круг и патрон оснащены съемными защитными кожухами.

4.13. Кромки защитных кожухов к инструменту у зоны их раскрытия и внутренняя поверхность окрашены в желтый сигнальный цвет.

4.14. После установки станок заземлить. Устройство заземления расположено снаружи на торце станки. Устройство имеет заземляющий винт, на поверхности которого нанесено антикоррозийное покрытие для соединения с заземляющим проводом.

4.15. В комплект поставки входит защитный экран, который может быть установлен на станок, если это позволяет наладка и размеры обрабатываемой заготовки. В других случаях следует пользоваться индивидуальными средствами защиты.

4.16. Поскольку зона обработки не герметизирована, работать на станке рекомендуется в защитных очках, особенно когда применение защитного экрана затруднено.

5. СОСТАВ СТАНКА

- 5.1. Состав станка в токарно-револьверном исполнении.
- 5.1.1. Станок поставляется в токарно-револьверном исполнении (рис. 5) и в этом виде состоит из следующих узлов: привод 1, шиндельная бабка 2, электродвигатель 3, суппорт 4, станина 5, револьверная головка 6, коробка электрооборудования 7.

При работе с прутком на суппорте устанавливается солдатик (рис. 6), состоящий из винта 1, стойки 2 и гайки 3. В стойке 2 крепится винтом 1 отрезкой резец.

5.1.2. Револьверная головка (рис. 7).

Корпус 4 револьверной головки установлен в салазках 18 с возможностью перемещения в направляющих типа «ласточкин хвост». В корпусе 4 смонтированы валы 1 и 25, связанные через конические зубчатые колеса 9 и 10. На валу 1 смонтирован инструментальный диск 2. Фиксация диска 2 осуществляется фиксатором 6 через звездочку 3 от подпружиненного рычага 5. На валу 25 смонтирован барабан 11, связанный с зубчатым колесом 10 через зубчатую муфту и поджатый пружиной 26.



Барабан 11 имеет шесть винтовых пазов, которые при перемещении корпуса 4 вправо взаимодействуют с упором 12. Перемещение корпуса осуществляется от штурвала 14 через передачу — зубчатое колесо 15 — рейка 19. На валу 25 также смонтирован барабан 24 с регулируемыми упорами 23.

Фиксация револьверной головки на станке осуществляется с помощью гаек 20, 21 и винта 27. Гайка 21 устанавливается и снимается через окно в заднем торце станины станка.


5.2. Состав станка в токарно-центровом исполнении.

При необходимости имеется возможность переналадки станка из токарно-револьверного исполнения в токарно-центровой (рис. 8). При этом револьверная головка снимается со станка, устанавливаются задний барабан 2 и на суппорт устанавливается подвижная резцедержка 1.

Конструкции задней бабки и резцедержки описаны в разделе 8. «Дополнительные принадлежности. Наладка станка на разные виды обработки».

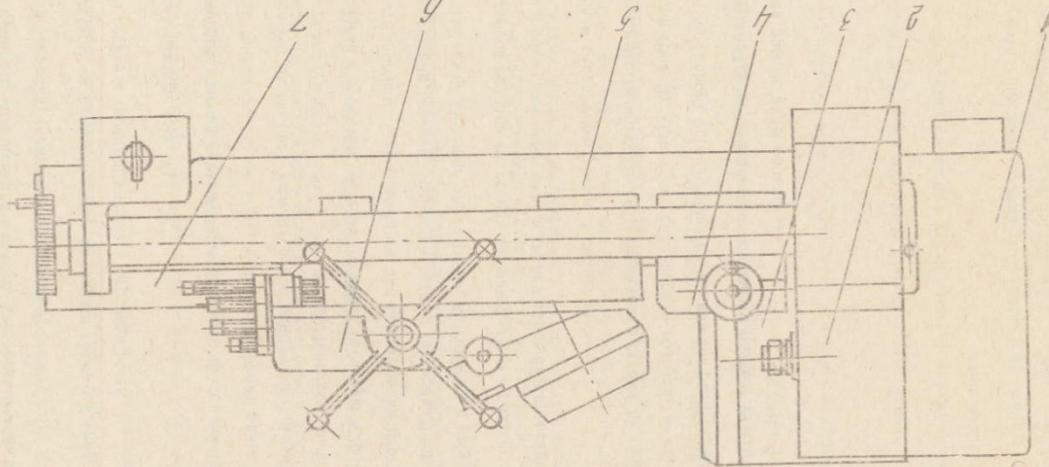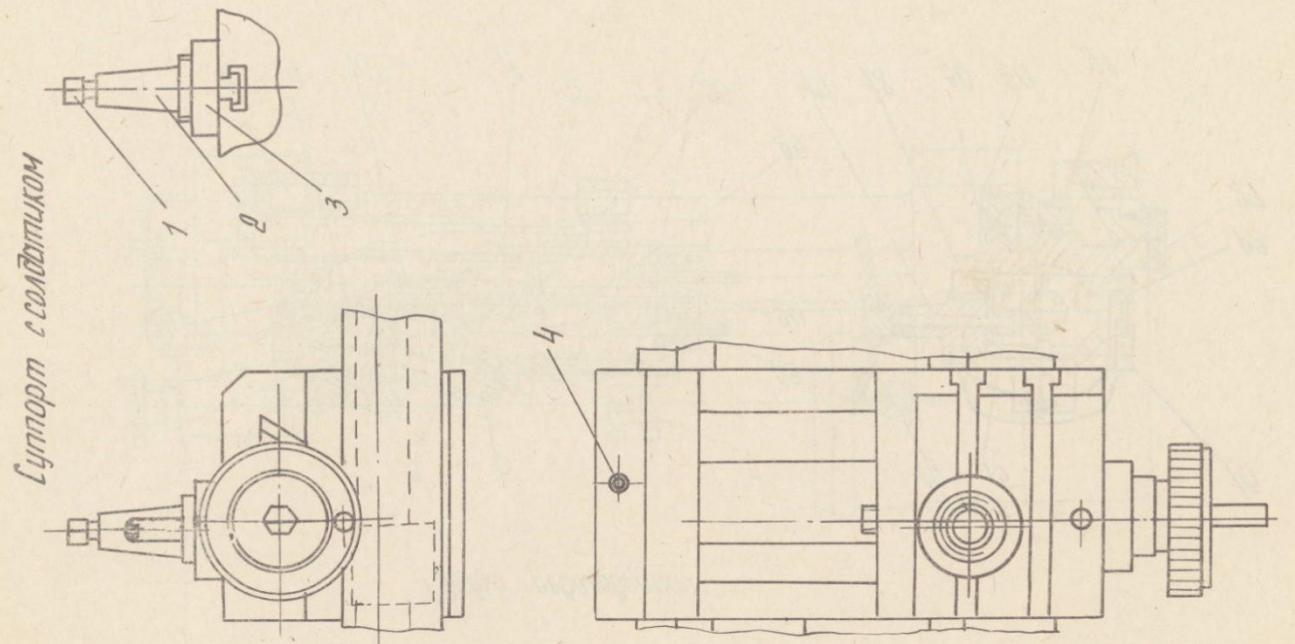


Лишний в макете - переделовать изображение

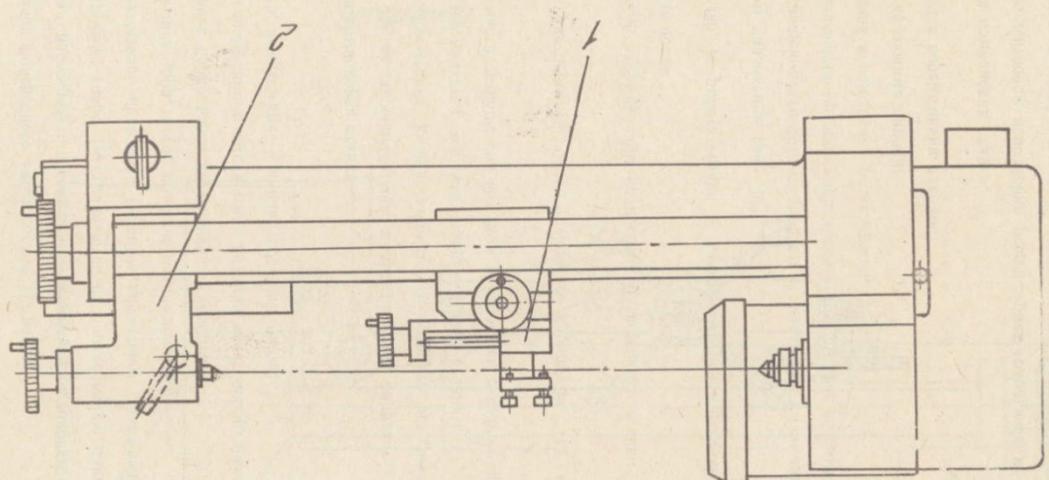

Линейка подачи - движок

Головка револьверная

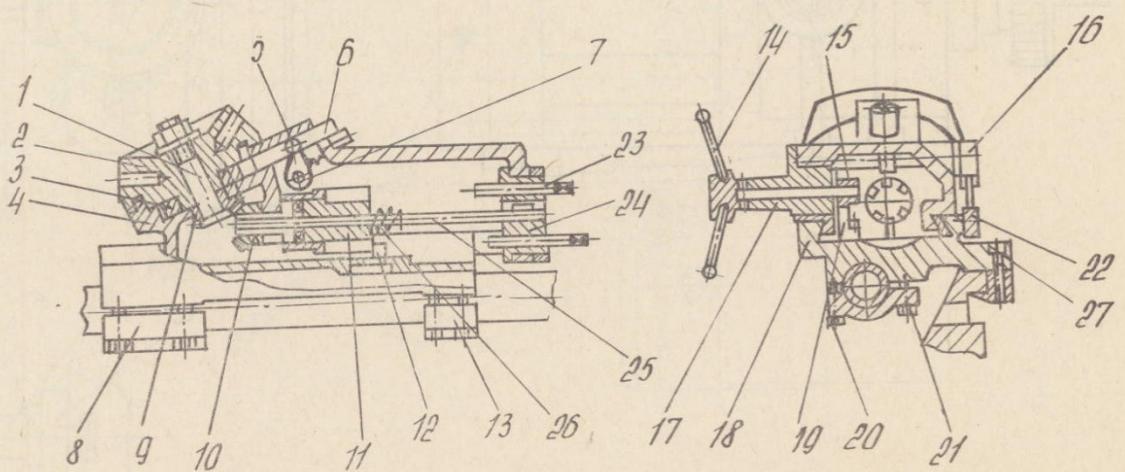

Pic 7

6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СТАНКА

6.1. Устройство и работа станка в токарно-револьверном исполнении.

6.1.1. Органы управления (рис. 9).

- 1 — рукоятка управления движением подачи (включение механической продольной подачи суппорта влево, вправо и выключения ее);
- 2 — маховикок поперечного перемещения суппорта;
- 3 — штурвал продольного перемещения револьверной головки;
- 4 — регулируемые упоры (настраиваются на определенную длину хода револьверной головки);
- 5 — переключатель управления главным движением (включение прямого вращения шпинделья, останов и включение обратного вращения шпинделья);
- 6 — маховикок продольного перемещения суппорта;
- 7 — кнопки включения и выключения питания электрооборудования станка (включение — кнопка черного цвета, выключение — кнопка красного цвета).

6.12. Общая компоновка станка.

На станине станка закреплена полая цилиндрическая направляющая. Она является общей базой для основных узлов станка: шпиндельной бабки, суппорта, револьверной головки. Другой общей базой для этих узлов является плоская направляющая станины.

В передней части станины под кожухом расположен ходовой винт продольного перемещения суппорта.

На левой стенке передней бабки установлен кронштейн. На нем закреплен электродвигатель привода станка.

Под кожухом, закрывающим кронштейн, расположены шкивы привода вращения шпинделья и механизм привода подач.

6.2. Устройство и работа станка в токарно-центровом исполнении.

6.2.1. Органы управления (рис. 10).

Станок в токарно-центровом исполнении к описанному в разделе 6.1. органам управления за исключением органов управления относившихся к револьверной головке имеет:

- 1 — маховикок перемещения резцедержки;
- 2 — рукоятка зажима пиноли;
- 3 — маховикок перемещения пиноли.

6.2.2. Общая компоновка станка.

При токарно-центровом исполнении револьверная головка снимается, а вместо нее на полой цилиндрической направляющей и плоской направляющей станины устанавливается задняя бабка. На суппорт устанавливается подвижная или неподвижная резцедержка.

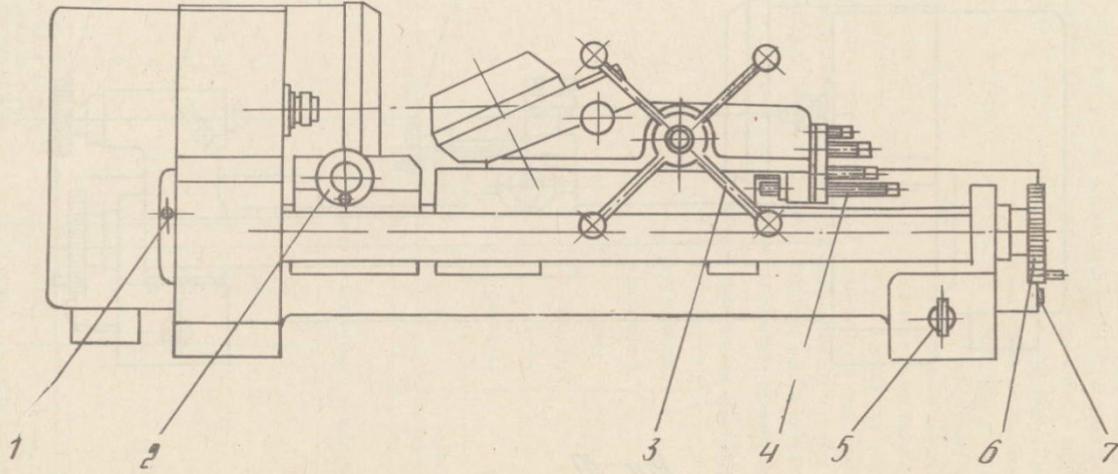


Рис. 9

7. КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ СТАНКА

7.1. Основные элементы кинематической цепи.

В табл. 2 и 3 приведены параметры основных элементов кинематической схемы, изображенной на рис. 11.

Позиция зубчатого колеса по схеме (модуль равен 1)	Число зубьев	Позиция зубчатого колеса по схеме (модуль равен 1)	Число зубьев
A, B	16	7	36
	18		50
	20		72
	24		24
B, Г	28	11	24
	40	12, 13, 14	24
	45	15	24
	80		

Примечание. Буквами из схемы обозначены сменные зубчатые колеса.

Номер ходового винта по схеме	Резьба винтов		
	типа	диаметр	шаг
VII	трапециен- дальная	14	2
VIII	трапециен- дальная	10	2
XI	метрическая	6	1
XII	метрическая	10	1,5

Примечание. Направление винтовых витков — левое.

7.2. Цепь привода главного движения.


В этой цепи вращение шпинделя осуществляется от электродвигателя 1 через клиновременную передачу (см. рис. 11). Предусмотрено 9 рабочих частот вращения шпинделя.

Две ступени (200 и 271 об/мин) можно получить, если шкив 2, жестко сидящий на валу электродвигателя 1, соединить ремнем с промежуточным шкивом 4, а тот в свою очередь по ручью «а» — со шкивом 5, свободно вращающимся относительно вала электродвигателя 1. Со шкива 5 по одному из двух свободных ручьев — «в» или «г» — вращение передается непосредственно на шкив 6, жестко связанный со шпинделем.


Одна ступень (650 об/мин) получается путем передачи вращения со шкива 5 прямо на шкив 6, минуя промежуточные шкивы 4 и 5.

Еще две ступени (525 и 1000 об/мин) можно получить, если на шкив 2 надеть смесной шкив 3, чтобы горел, на котором имеются куланки, был обращен наружу. Со шкива 3, как и в первом случае, вращение передается на промежуточный шкив 4, а с него, по ручью «в» — на шкив 5, который передает вращение шкиву 6 по ручьям «а» или «с».

Оставшиеся четыре ступени (1200, 1700, 2800 и 3200 об/мин) получаются, если вал электродвигателя 1 соединить со шкивом 5 через шкив 3 с помонью кулаков, имеющихся на одном из торцов последнего. Тогда по любому из четырех ручьев вращение можно передавать на шкив 6.

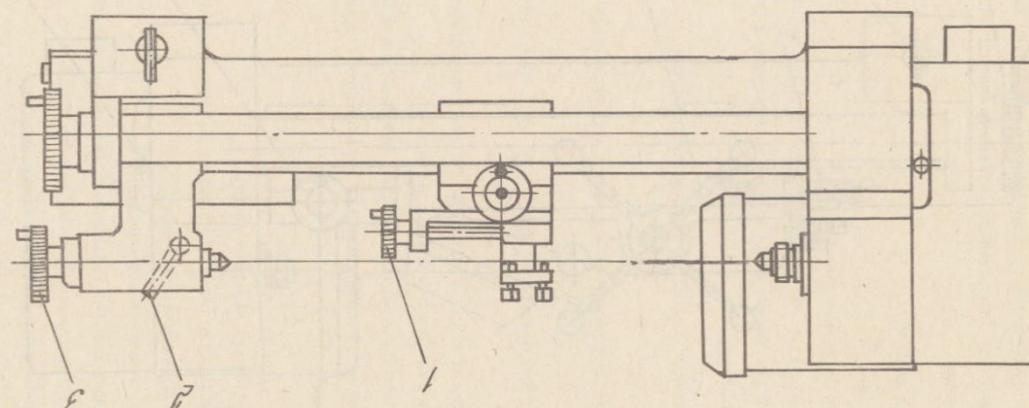

*Планшет
надошник-ондонаш д 1400мм охвачивающий донышко алюминиевое*

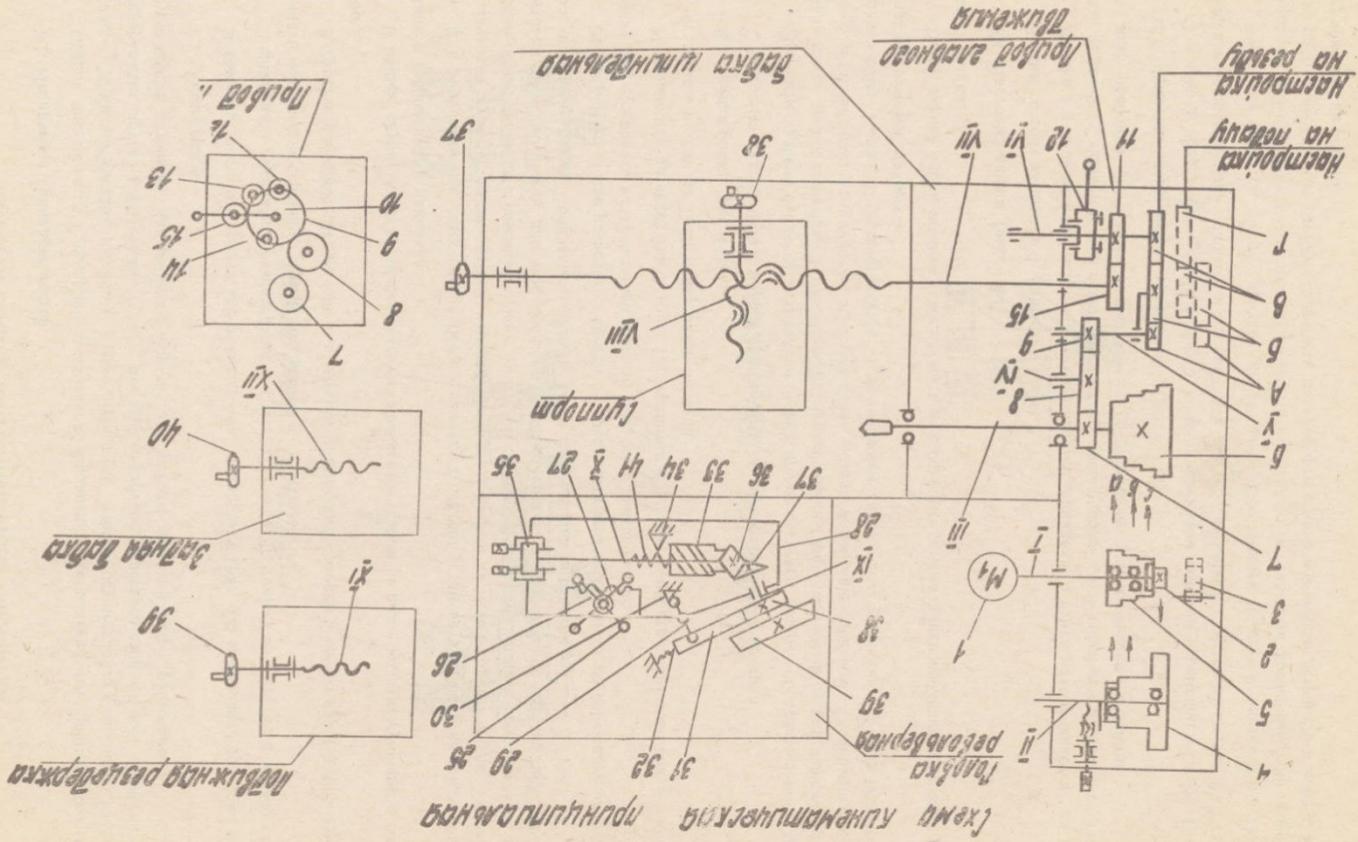

7.3. Цепь привода подачи

Подобно описано выше вправо осуществляется ходовым винтом VII.

Вращение на ходовой винт передается непосредственно со шпинделя жестко закрепленным на нем зубчатым колесом 7.

Через зубчатое колесо 8 вращение передается зубчатыми колесами 9 и А, далее — на промежуточное колесо VI. Массога превращается в пальца пепелей вращения на этом валик:

— первый вариант (на схеме обозначен сплошной линией) — через блок зубчатых колес Б-В и колесом Г;

— второй вариант (на схеме обозначен пунктиром линией) — через зубчатые колеса Б и В.
Первый вариант используется для осуществления подачи при обычном точении, второй — при на-

С валиком VI жестко снято зубчатое колесо 11. С этого колеса на колесо 14, закрепленное на левом конце ходового винта, вращение можно передать либо через пару зубчатых колес 12 и 13 — и тогда суппорт будет перемещаться влево, либо через зубчатое колесо 11, что обеспечит перемещение суппорта вправо. Все три колеса (11, 12 и 13) смонтированы на поворотном устройстве 12 и находятся в постоянном зацеплении с центральным зубчатым колесом 10. Таким образом, можно осуществлять перемещение суппорта как вправо, так и влево при одном и том же направлении вращения шпин- деля.

Имеется также возможность отклонять подачу суппорта без останова вращения шиннеля. Это обеспечивается паспелением зубчатых колес 7 и 8 с помощью того же поворотного устройства

Съществото съществува първо от Маховицка 38 чрез винт VIII.

74 Киноматическая цепь девольтичной головки.

Перемещение корпуса револьверной головки осуществляется при вращении штурвала 25 через передачу зубчатого колеса 26 — рейка 27. Зубчатое колесо 26 закреплено на оси штурвала 25, а рейка

Поворот инструментального диска 39 из однородной позиции осуществляется следующим образом. При перемещении корпуса револьверной головки вправо одно плечо рычага 29, упирающееся в упор 30 защелкой в салазках револьверной головки и рычаг 29, поворачиваясь вокруг своей оси вторым плечом, выводит фиксатор 31 из зацепления с звездочкой 38. При этом сжимается пружина 32. При дальнейшем перемещении корпуса 28 револьверной головки упор 34 входит в один из шеек барабана 33. При этом барабан 33 начинает поворачиваться. Одновременно посредством синхронного вала X барабаном 33 и через конические зубчатые колеса 36, 37 вал IX инструментальным диском 39 и звездочкой 38. При дальнейшем движении

7.5. Кинематическая цепь подвижной резцедержки.

Перемещение подвижной резцедержки осуществляется от маховика 39 через винт XI.

7.6 Кинематическая цепь задней сабки.

Переменне піноні задній бабки осуществляється от маховичка 40 через винт XII.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

НАЛАДКА СТАНКА НА РАЗНЫЕ ВИДЫ ОБРАБОТКИ

8.1. Назначение принадлежностей.

Станок поставляется в токарно-револьверном исполнении. Дополнительные принадлежности, входящие в комплект поставки (табл.) служат для того, чтобы осуществлять с помощью несложных переделок другие исполнения станка: токарно-центровое, фрезерно-сверильное, шлифовальное, фуговальное, заточное, для работы дисковой пилой, расточное.

8.2. Резцодержки.

В комплект поставки входят две резцодержки; подвижная (рис. 12) и неподвижная (рис. 13).

С помощью подвижной резцодержки 1 (рис. 12), смонтированной на каретке 2 можно обрабатывать конусные поверхности и нарезать резьбы.

В каретке расположены два винта 5, которые с помощью сухарей 6 крепят каретку к ползуну суппорта, в общем случае каретка может быть установлена в любом из пазов ползуна суппорта в соответствии с требованиями наладки.

Для обработки конусных поверхностей каретку 2 следует установить на ползуне так, чтобы первоначально нулевой штифт шкалы каретки совпадал с риской на левом торце ползуна. Такая установка осуществляется с помощью одного винта 5 в основании каретки, который вворачивается в специальном предусмотренное для этой цели резьбовое отверстие, расположенное на верхней плоскости ползуна между двумя Т-образными пазами. Цена деления шкалы каретки -1° .

ВНИМАНИЕ! После разворота каретки на требуемый угол необходимо, во избежание аварии, надежно зафиксировать ее крепежным винтом, как было описано выше.

Неподвижная резцодержка 2 (рис. 13) крепится к ползуну суппорта с помощью винта 3 и сухаря 4, входящего в один из Т-образных пазов ползуна.

8.3. Задняя бабка (рис. 14).

С помощью задней бабки можно производить обработку изделий в центрах.

При этом заднюю бабку устанавливают и фиксируют с учетом длины обрабатываемой детали. Одни конец детали зажимают в каком-либо приспособлении (трехкулачковый патрон, поводковый патрон), установленном на шпинделе, а второй конец детали поджимают центром (подвижным или неподвижным). Поджим осуществляется перемещением пиноли 2 от маховика 5. После поджима пиноль зажимается сухарем 6.

Центр задней бабки может также служить для поджима других приспособлений входящих в комплект станка.

8.4. Цанговый зажим (рис. 15).

Зажим состоит из втулки 1, цапни 3 и гайки 2.

Втулка с цапгой вставляются в конусное отверстие шпинделя, а гайка наворачивается на шпиндель по резьбе. С помощью этой гайки в цапне, перемещающейся вдоль своей оси, зажимается заготовка или режущий инструмент, установленные в ее внутреннее цилиндрическое отверстие.

8.5. Фрезерно-сверильное устройство (рис. 16).

Устройство представляет собой стойку 3, по направляющим которой перемещается стол 4. Перемещение осуществляется вращением маховика 1, жестко связанного с ходовым винтом 2.

Заготовка крепится к столу привалками 11 с помощью шпилек 10, гаск 9, винтов 8 и сухарей 7, входящих в Т-образные пазы стола. Для того, чтобы наладить станок на фрезерные или сверлильные работы необходимо стойку закрепить на суппорте станка с помощью планок 6 и винтов 5, как это показано на рис. 16.

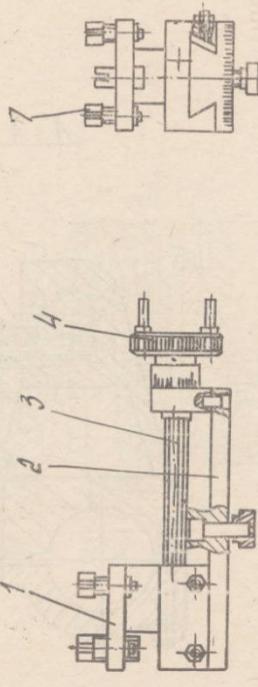


Рис. 12

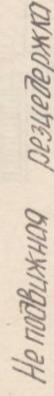


Рис. 13

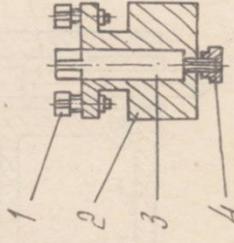


Рис. 14

Лапеводильный зажим

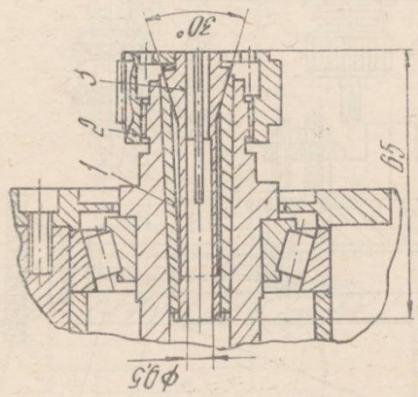


Рис. 15


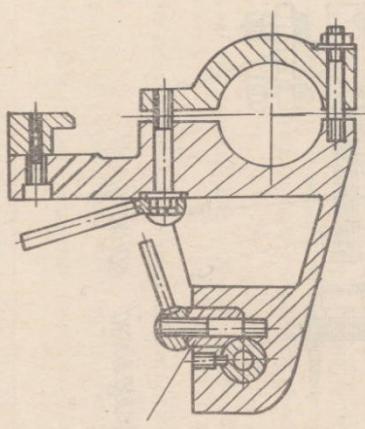


Рис. 14

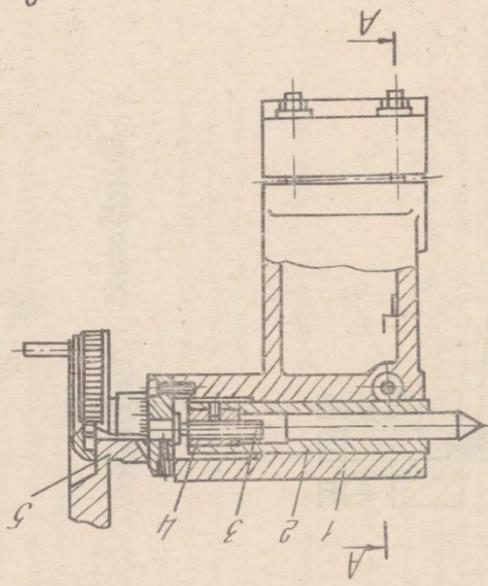

A-A

Лапеводильный зажим

Фрезерно-шлифовальное устройство

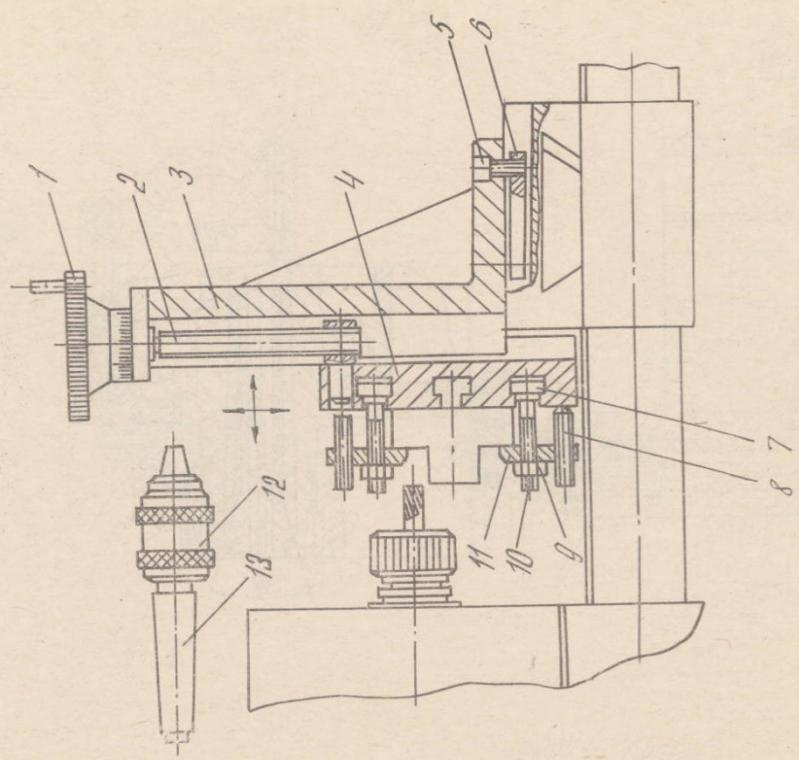


Рис. 16

Рис. 15

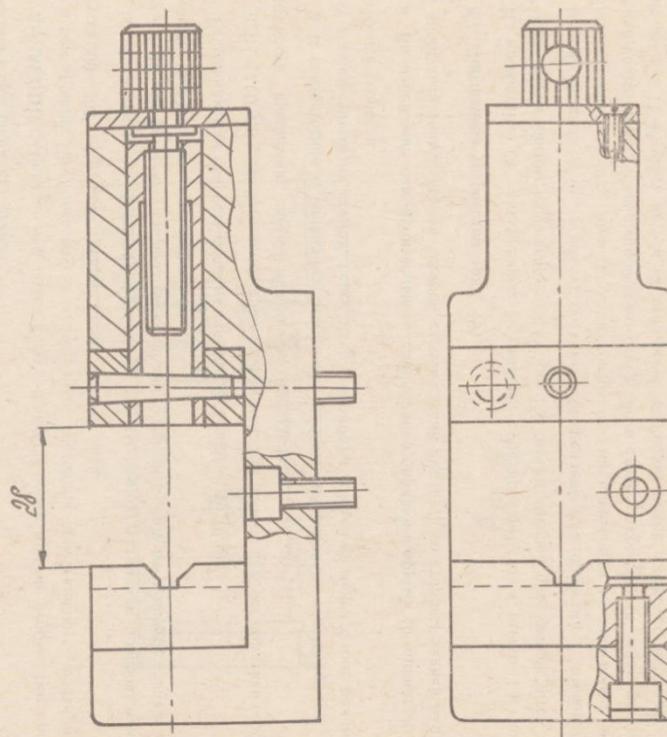


Рис. 17

Концевая фреза или сверло закрепляются в цанговом зажиме или в специальном сверлильном патроне 12, вспущенном в комплект поставки.

Парон 12 соединяется со шпинделем с помощью специального хвостовика 13, также входящего в комплект поставки.

Кроме прихватов для закрепления обрабатываемой детали могут быть использованы тиски, которые винтами с помощью сухарей крепятся к столу фрезерно-сверлильного устройства. На неподвижной губке тисков имеется два призматических паза, которые позволяют удобно закреплять детали цилиндрической формы.

Рекомендуемая скорость дезации при фрезеровании — не более 15 м/мин.

8.6. Плоскошлифовальное устройство (рис. 18). Чашечный шлифовальный круг 1 с помощью винта 2 и шайбы 3 крепится на оправке 4. Оправка установлена на ней кругом наваривается на передний конец шпинделя станка.

ВНИМАНИЕ! Прежде чем пользоваться шлифовальным кругом необходимо проверить отсутствие в нем трещин. Для этого круг в подвешенном состоянии прокручивают деревянным молоточком массой 200—300 г. Круг без трещин издает чистый звук.

Наладка станка на плоскошлифовальные работы помимо установки шлифовального круга включает в себя еще установку тисков. Тиски можно закрепить либо на суппорте станка, либо на стойке фрезерно-сверловального устройства.

ВНИМАНИЕ! Во избежание травм перед началом работы следует обратить особое внимание на тщательность крепления самой оправки на шпинделе.

2. В соответствии с правилами безопасной работы зразивным инструментом шлифовальный круг, установленный на станок, перед началом работы должен не менее 2 мин. вращаться вхолостую на рабочей скорости.

3. Во избежание самопроизвольного свинцования оправки с кругом со шинделем, последний должен вращаться только против часовой стрелки, если смотреть со стороны задней бабки

87 ПІДВІДОЛІ (дис 19)

На кронштейне 22, закрепленном на станине, монтируется стол 4, рычаг 11 и скоба 10. На верхней
части стола 4, винтами 15, винты 15, болтами 16, болтами 16, болтами 16, болтами 16, болтами 16


В нижней части штока с помощью скобы 1 закреплены два прижима 2, имеющие рифление на внутренних поверхностях. Между этими поверхностями зажимается верхний конец пилки 3 винтом 8. Нижний конец пилки, пропущенной через отверстие в столе, закрепляется аналогичным образом на

конце рычага II. Капаясь на оси 12, этот рычаг соединяется штифтом 13 с воротком посредством дополнительного рычага 14, входящего в базу штифта 13 и преобразующего его от разворота, во втулке 15 укреплен штифт 17, входящий в базу штифта 16 и преобразующий его от разворота.

Привод рычага II осуществляется от шиннеля станка через опорку 19, на свободный конец которой падает возварачивается эксцентрик 21. С помощью серги 9 вращательное движение эксцентрика 21 преобразуется в канательное движение рычага 11.

Кронштейн 20, связанный с нижним концом винта 5, следует закрепить в рецедерже, создавая тем самым опору для переднего края стола 4, салазки суппорта в свою очередь зафиксировать на станке прижимной планкой. Эксцентрик 21 следует завернуть на оправку 19 до упора, используя рожковый ключ и два отверстия на торце эксцентрика. Оправку с эксцентриком надо плотно вставить в нутрь концом в отверстие шпинделя протягиванием чистой неворсистой ветошью обе посадочные поверхности. Консольный конец оправки следует подложить вращающимся центром, вставив в пиноль задней бабки Корпус задней бабки необходимо установить так, чтобы вылет пиноли был минимальным. В этом положении бабка должна быть зафиксирована на станке, а пиноль в бабке

Alonso, *La cultura de la memoria*

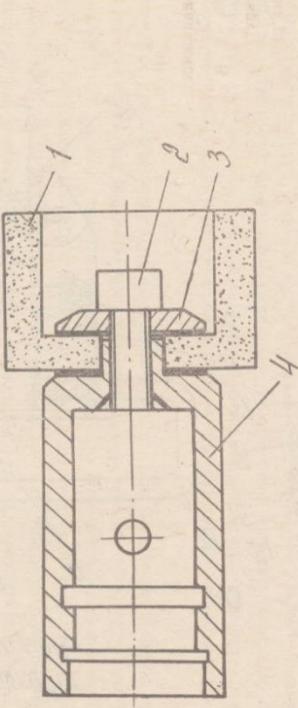

P.M.

Затем необходимо проверить легкость перемещения эксцентрика 21 относительно рычага 11. Возможное затирание в соединении устраивается путем небольшого перемещения кронштейна 22 вправо или влево.

Натяжение пилки 3 обеспечивается пружиной 14, усилие которой регулируется гайкой 13.

Рекомендуемые частоты вращения шпинделя при работе лобзиковой пилой — до 650 об/мин.

ВНИМАНИЕ! Во избежание травм пальмы рук при работе должны находиться на безопасном расстоянии от движущейся пилы. Недопустимо очищать стол от опилок при движущейся пиле.

8.8. Фуговальное устройство (рис. 20).

В устройстве используется тот же кронштейн, стол и оправка, что и в лобзиковом устройстве. Резущим устройством является барабан 1 с двумя закрепленными на нем ножами 5.

Барабан фиксируется на оправке 9 гайкой 10 и штифтом 11. Для того, чтобы наладить станок на работу фуговальным устройством надо кронштейн 6 (без скобы и рычага, применяемых только для лобзикового устройства), закрепить предварительно винтами на задней стенке станины. Оправку 9 с установленным на ней барабаном 1 необходимо плотно вставить в отверстие шпинделя, прорезь предварительно обе посадочные поверхности чистой неворсистой ветошью. Консольный конец оправки следует поджать трашающимся центром, как это описано в предыдущем разделе. На кронштейне 6 следует закрепить стол и затем окончательно установить кронштейн в нужное положение по высоте в зависимости от требуемой глубины резания. При этом необходимо следить, чтобы режущие ножи при вращении не задевали кромок паза стола. После окончательной установки стола по высоте, его передний край через стойку необходимо связать с суппортом, а затем салазки суппорта зафиксировать на станине.

Для настройки на требуемую ширину резания на стол с помощью прихватов 3 устанавливаются угольник 8 с кожухом 7. Винты 4 служат для крепления прихватов к столу, а винты 2 — для фиксации угольника. При обработке широких поверхностей, когда угольник 8 сдвигается влево на всю ширину барабана с ножами, кожух 7 рекомендуется устанавливать на верхнюю плоскость угольника 8, так показано пунктиром на рис. 11. Кроме того, на стол устройства устанавливают накладку 12, крепящуюся к столу двумя винтами М3x12 и гайками, входящими в комплект поставки. Рекомендуемые частоты вращения шпинделя при работе фуговальным устройством составляют от 2800 до 3200 об/мин.

ВНИМАНИЕ! Во избежание травм пальмы рук при работе должны находиться на безопасном расстоянии от врачающегося барабана с ножами. Особую осторожность следует соблюдать при обработке тонких досок в момент прохода конца доски над ножами.

8.9. Устройство для работы круглой пилой (рис. 21).

В устройстве используются кронштейн, стол и оправка, применявшиеся в рассмотренных выше устройствах. Дисковая пила 5 с помощью гайки 6 зажимается между двумя фланцами 7, надетыми на оправку, вставленную в конусное отверстие шпинделя.

К столу крепится стойка 3 с кожухом 2, закрывающим пилу сверху. Спереди пила закрывается кожухом 1, который крепится к нижней плоскости стола. Направляющий угольник 4 взят с фуговального устройства.

При распиловке стойка 3 входит в прорезь, образованную в изделии пилой, предохраняя тем самым пилу от защемления.

При наладке станка на распиловочные работы в начале на станину устанавливают кронштейн. Затем в шпиндель вставляют оправку с закрепленной на ней дисковой пилой и подпирают задним центром (см. предыдущие разделы). На кронштейне закрепляют стол и выставляют его по высоте, чтобы пила не задевала при вращении кромок паза стола. Передний край стола через стойку связывают с суппортом, а затем салазки суппорта фиксируют на станине.



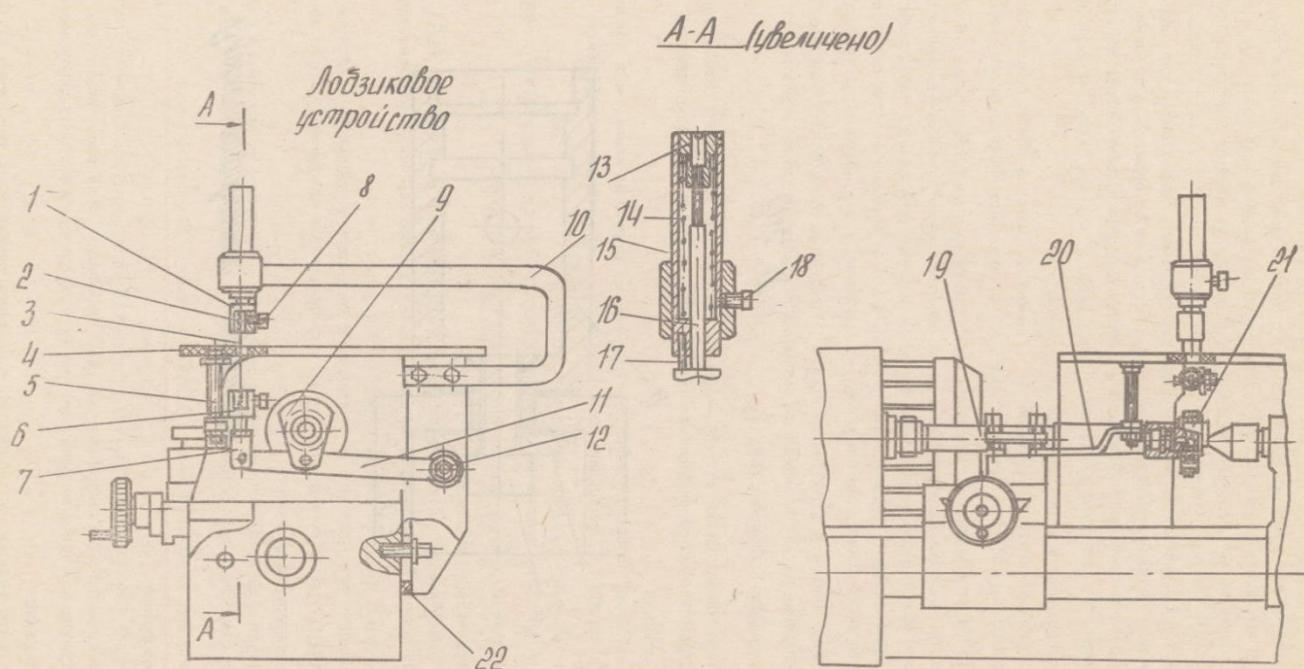




Рис. 19

лл. 29

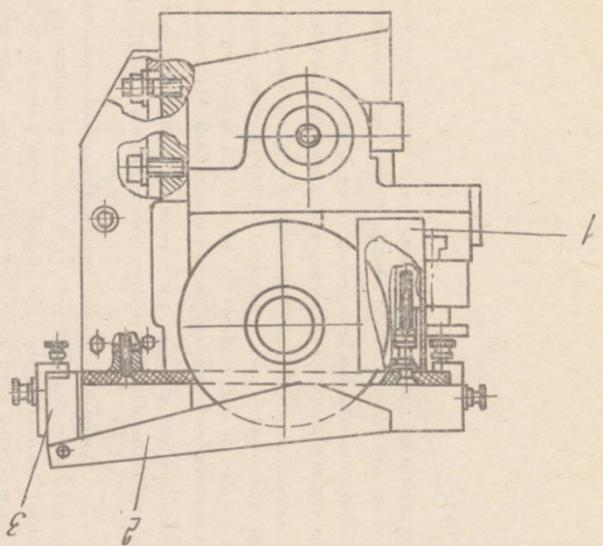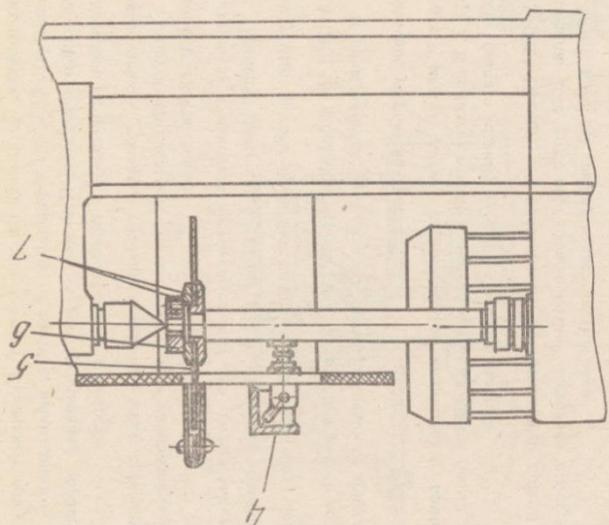

Лемпультмодо для падомета арматурного

лл. 20

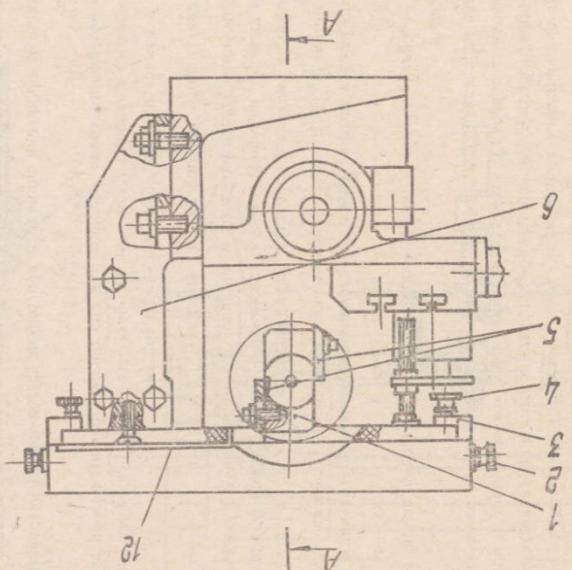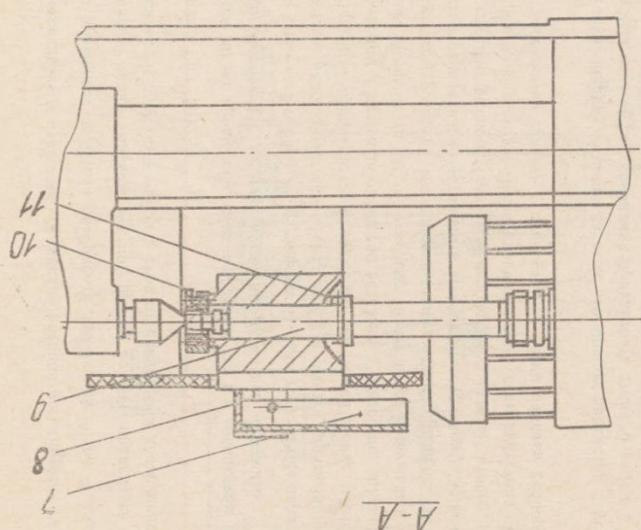

Лемпультмодо для падомета арматурного

Заточное устройство

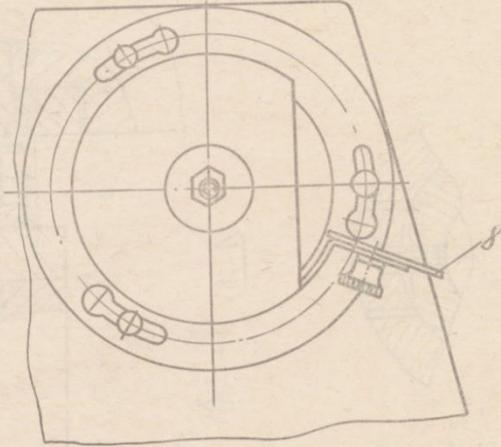
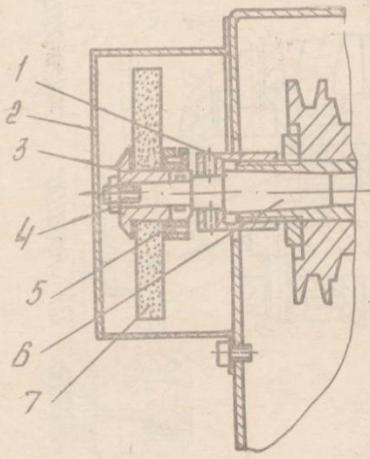


Рис. 22

Стойку с предохранительным кожухом устанавливают так, чтобы пила располагалась посередине впадины кожуха. На нижней плоскости стола закрепляют кожух, закрывающий пилу спереди. Направляющий уголник, изготоенный от кожуха, необходимого при фуговании, устанавливают на стол с помощью прихватов. При этом сторона уголника, обращенную к пиле, устанавливают строго параллельно ее полотну, в горизонтальной плоскости.

В боковых стенах уголника сделаны наклонные пазы, позволяющие расположать его под нужным углом к столу в вертикальной плоскости. Это дает возможность осуществить обработку под углом к основной плоскости стола.

Пила, входящая в комплект поставки, служит для распиловки древесины или других подобных материалов. Применяя пильы других типов, можно разрезать металлический тонколистовой материал.

Рекомендуемые частоты вращения шпиндела при распиловке древесины — 1200.. 2800 об/мин.

ВНИМАНИЕ! Во избежание травм пальцы рук при работе должны находиться на безопасном расстоянии от вращающейся пиль. Работа без ограждения не допускается.

8.10. Заточное устройство (рис. 22).

На втулке 3 между двумя картонными прокладками с помощью гайки 5 закреплен шлифовальный круг 7. В комплект входит два шлифовальных круга: белый для заточки инструмента из быстрорежущей стали; зеленый — для твердого сплава.

ВНИМАНИЕ! Прежде чем пользоваться шлифовальным кругом необходимо проверить отсутствие в нем трещин. Для этого круг в подвешенном состоянии приставивают деревянным молотком весом 200—300 г. Круг без трещин издает чистый звук.

Втулка закреплена на оправке 6 гайкой 4. Через отверстие в кожухе, закрывающем узел привода, оправка вставляется в конусное отверстие хвостовой части шпинделя и фиксируется гайкой 7. Снаружи круг закрыт кожухом 2 с закрепленной на нем опорной планкой 8, на которой устанавливается затачиваемый инструмент.

Следует помнить, что попадание абразивной пиль, образующейся при заточке, на трущиеся поверхности деталей стойки может привести к их быстрому износу. Поэтому перед заточкой рекомендуется места возможного попадания пиль прикрыть слоем бумаги или какого-либо другого материала.

Рекомендуемая скорость резания при заточке — 20 м/с.


ВНИМАНИЕ! 1. Перед началом работы следует особое внимание на надежность крепления шлифовального круга на оправке и надежность крепления оправки на шпинделе.

2. В соответствии с правилами безопасной работы абразивным инструментом шлифовальный круг, установленный на станок, перед началом работы должен не менее 2 мин. вращаться вхолостую на рабочей скорости. Предельный допускаемый диаметр сработанных кругов должен быть не менее чем на 10 мм больше диаметра фланцев, которыми он крепится на оправке.


3. Во избежание самопроизвольного синхронизации оправки с кругом со шпинделем последний должен вращаться только против часовой стрелки, если смотреть со стороны задней бабки.

4. Во избежание травм пальцы рук при работе должны находиться на безопасном расстоянии от вращающегося абразивного круга. Работа без защитного кожуха не допускается.


Детали

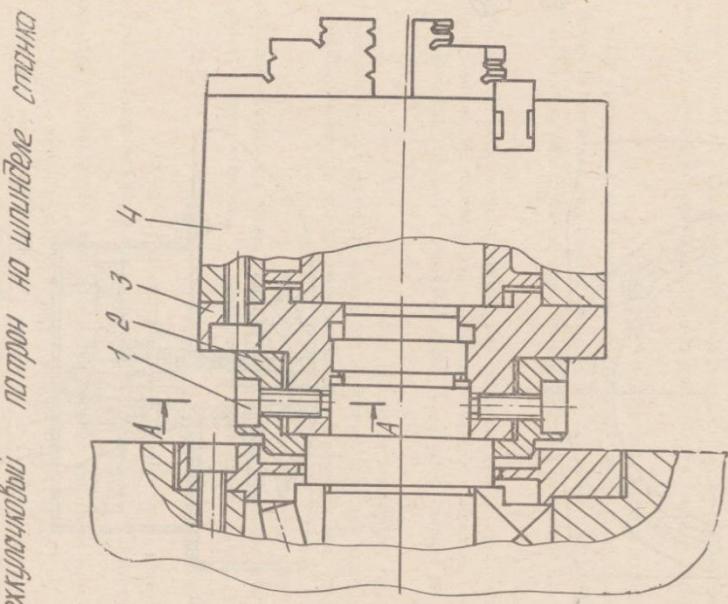


A-A

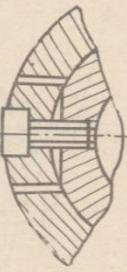

B-B

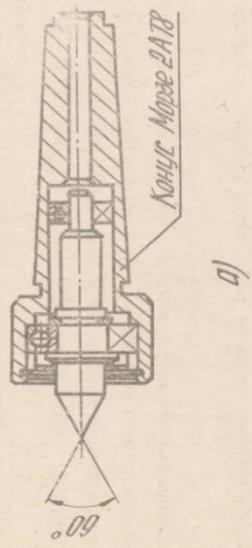

a)

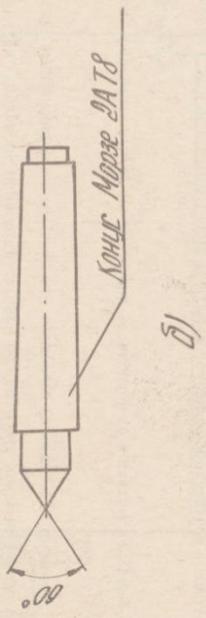

б)

Рис. 24

Трехкулачковый патрон на шпиндель станка

8.11. Трехкулачковый патрон (рис. 23).

Трехкулачковый патрон, закрепляется на шпинделе с помощью промежуточного фланца 3. Чтобы фланец 3 не отворачивался, он фиксируется кольцом 2 и винтами 1. К фланцу 3 крепится корпус патрона. Вместе с патроном поставляется набор прямых и обратных кулаков и ключ.

При работе по стали и чугуну рекомендуется скорость резания от 50 до 80 м/мин. для резцов с твердосплавными пластинами и от 30 до 40 м/мин. для резцов из быстрорезущей стали.

ВНИМАНИЕ! При работе с патроном рука спонсажиста должна плотно прилегать к руке, чтобы избежать их занятия вращающимися частями. Торможение шпиндела за патрон рукой или каким-либо предметом не допускается.

8.12. Центры (рис. 24).

В комплект поставки входят один вращающийся центр и два упорных невращающихся.

Для наладки станка на обработку в центрах (рис. 25) на передний конец шпиндела наворачивают гайку 2 с предварительно закрепленным на ней поводком 3. Поводок 3 крепится двумя винтами 5.

В коническое отверстие шпиндела передней бабки через переходную втулку 1 устанавливают упорный центр, а в коническое отверстие пиноли задней бабки — вращающийся или упорный центр (в зависимости от обрабатываемого материала и частоты вращения шпиндела). Втулка и гайка изменяются те же, что и для цангового зажима (рис. 15).

Заднюю бабку устанавливают в нужное положение в соответствии с длиной обрабатываемой детали и фиксируют на станине.

ВНИМАНИЕ! При токарной обработке деталей без поджима центром задней бабки отношение длины части детали, выступающей из патрона или цангового зажима, к ее диаметру не должно быть более 10.

На левый край обрабатываемой детали перед установкой ее в центры надевают хомутки 6 и надежно фиксируют винтом 4.

После установки детали в центры винт хомуттика должен соприкасаться с погодком с той стороны, на которую будет вращаться шпиндель. При работе с жестким центром центрое отверстие детали надо периодически смазывать маслом, подавая его каплюми из масленики. При больших частотах вращения шпинделя следует применять вращающийся центр.

ВНИМАНИЕ! При работе с поводком, как и при работе с патроном, нужно соблюдать указанные выше меры предосторожности.

8.13. Гравидажности для расточных работ (рис. 26).

На станке можно растачивать отверстия в небольших корпусных деталях. Для этого обрабатываемую деталь укрепляют на столе таким образом, чтобы ось отверстия, подлежащего растачиванию, совпадала с осью шпинделя. Способ крепления детали описан в разделе «Фрезерно-спиральное устройство» (см. рис. 16). При наладке станка на расточные работы (рис. 26) на передний конец шпинделя плотно наворачивают оправку 1. Расточный резец 2 устанавливают в паз опправки и с помощью прижима 3 фиксируют его положение винтами 4. При этом прижим следует устанавливать так, чтобы его отогнутый борток упирался в плоскость паза, на которой стоит резец.

Грибок нажимной и держатели в центрах

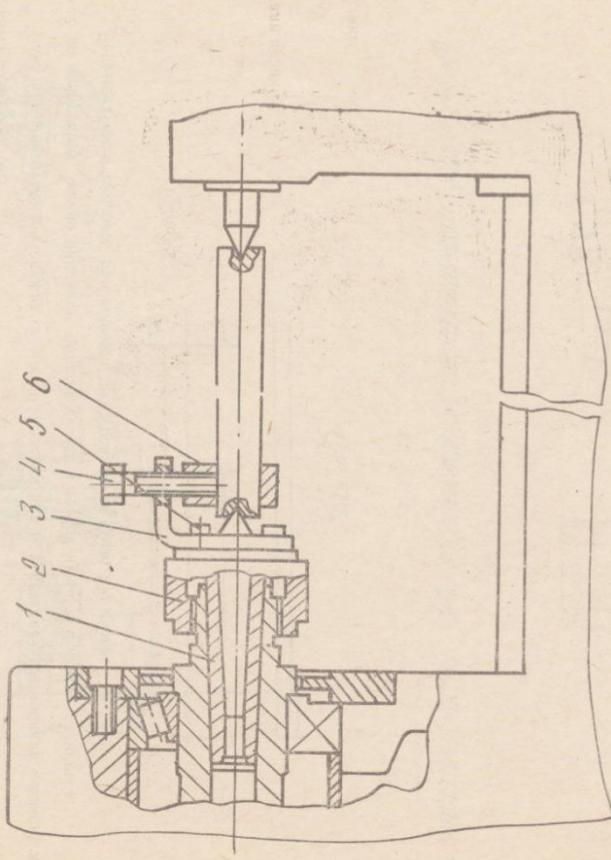


Рис. 25

8.14. Принадлежности для обработки неметаллических материалов (рис. 27). Эти принадлежности используются при токарной обработке древесины и других неметаллических материалов. Патрон-втулка (а) наворачивается до упора на передний конец шпинделя, а в котельное отверстие патрона-втулки вставляется заготовка.

Если указанный способ крепления заготовки применить не удается, то может быть использован специальный поводок в виде трезубца (б), вставляемый через переходную втулку в переднее коническое отверстие шпинделя. В обоих случаях заготовка должна быть поджата задним центром.

ВНИМАНИЕ! При обработке древесины и пластика задний центр обязательно должен быть вращающимся.

При наладке на работы по дереву на суппорт станка с помошью сухаря устанавливается специальный подручник (в).

Режущим инструментом служит стамеска (плоская или полукруглая). Переменная стамеска вручную по подручнику, можно придавать обрабатываемой детали нужную форму и размеры.

Рекомендуемая скорость при точении по дереву — от 80 до 150 м/мин.

Станок наложенный на расщепные доски/

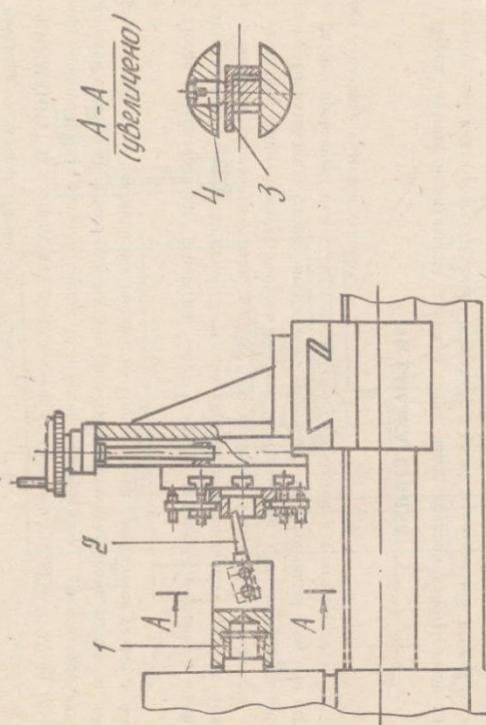


Рис. 26

Принадлежности для обработки неметаллических материалов

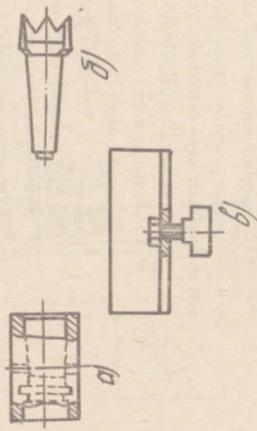


Рис. 27

9. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ СТАНКА

После извлечения станка и ящика с принадлежностями из упаковочной тары необходимо привести расконсервацию.

Антикоррозийные покрытия, нанесенные перед упаковкой, следует удалять тампонами из ветоши (или бязи), смоченными бензином или керосином. Очищенные поверхности надо насухо протереть.

Антикоррозийное покрытие с оксидированных деталей следует удалять сухой ветошью, оставляя на поверхности деталей тонкий слой смазки.

ВНИМАНИЕ! В соответствии с требованиями безопасности (ГОСТ 9.014-78 «Временная противокоррозийная защита изделий. Общие технические требования») расконсервацию станка и приналежностей следует производить в хорошо проветриваемом помещении, удаленном от нагревательных приборов и мест хранения пылевых продуктов. При этом не допускается также пользоваться открытым огнем.

После расконсервации рабочие обработанные поверхности станка и принадлежностей надо смазать тонким слоем технического вазелина или жидким машинным маслом. Температура помещений, в которых установлен станок, должна быть в пределах $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, влажность — $55 \pm 10\%$. Место для установки станка следует выбрать так, чтобы вблизи не было источников вибраций и интенсивного пылеобразования. Станок необходимо установить на устойчивый стол или верстак. Перед началом работы производят смазку всех трущихся поверхностей в соответствии с указаниями, приведенными в разделе «Смазка станка».

10. СМАЗКА СТАНКА

Перед началом эксплуатации станка, а также перед началом работы после длительного перерыва необходимо смазать все трущиеся поверхности узлов и механизмов станка. Указания по применению смазки даны в табл. 4, схема расположения точек смазки приведена в на рис. 28.

Таблица 4

Номер позиции на схеме	Место смазки	Тип смазки
1.	Опора винта перемещения резцодержателя	Жидкая
2.	Опора промежуточного вала	Консистентная
3.	Сменные зубчатые колеса	Жидкая
4.	Передняя опора шпинделя	Консистентная
5.	Опора винта перемещения пиноли	Жидкая
6.	Опора продольного ходового винта	Консистентная
7.	Продольный ходовой винт	Консистентная
8.	Круглая направляющая	Жидкая
9.	Гайка полперечного ходового винта	Консистентная
10.	Опора полперечного ходового винта	Жидкая
11.	Плоская направляющая станины	Консистентная
12.	Плоская направляющая револьверной головки	Жидкая
13.	Ось штурвала револьверной головки	Консистентная
14.	Опора диска револьверной головки	Жидкая
15.	Барaban с упорами револьверной головки	Консистентная
16.	Винтовой бородавки револьверной головки	Жидкая
17.	Коническая передача револьверной головки	Консистентная
18.	Передача шестерни-рекла револьверной головки	Жидкая
19.	Фиксатор диска револьверной головки	Жидкая

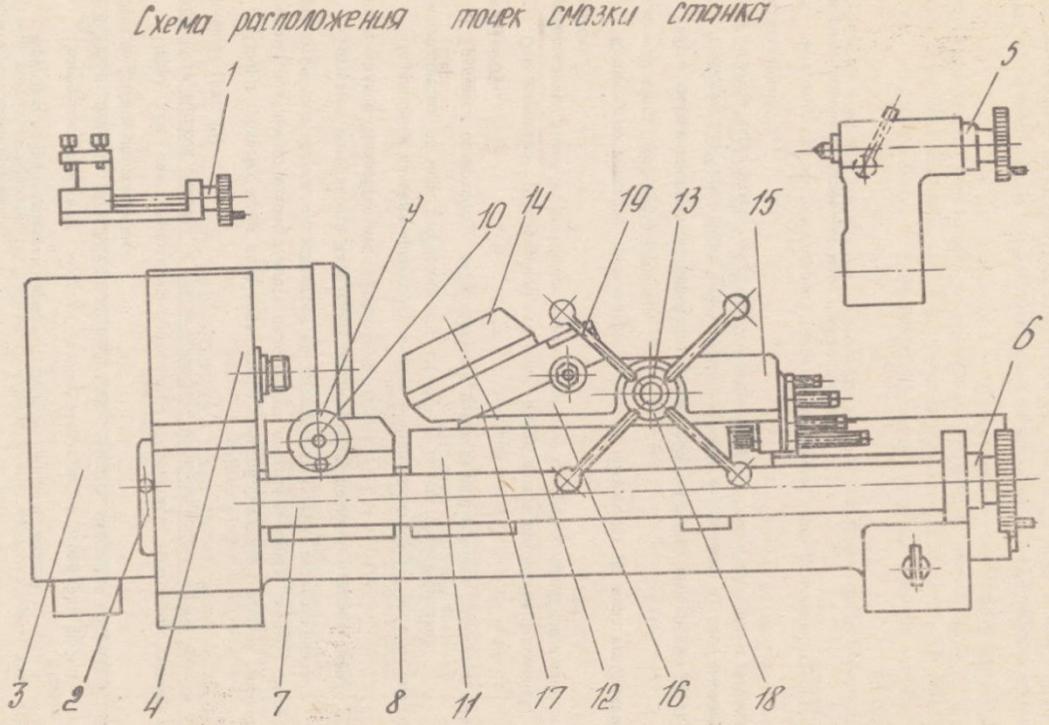


Рис. 28

Сменные зубчатые колеса цепи привода подшипники покрывают неугустим слоем консистентной смазки. Ступицы с зубчатыми колесами механизма реверса подачи и опору промежуточного вала 2 покрывают жидкой смазкой через паз, находящийся на внутреннем торце станины. Для доступа к этой точке смазки надо открыть кожух 1, закрывающий узел привода и опустить вниз рукожок 1 (рис. 9).

Продольный ходовой винт можно смазать не снимая защитного кожуха.

Отверстие для смазки задней опоры продольного ходового винта расположено во фланце и закрыто резьбовой пробкой.

Круглую направляющую смазывают спиралью жидкой смазкой.

Резьбовыми пробками закрыты также отверстия на периферии фланца, отверстие на верхней плоскости ползуна, отверстие в ходовой части каретки, отверстие во фланце задней бабки, отверстие во фланце редукторной коробки.

Перед тем как пользоваться лобзиковым устройством, необходимо смазать все его трущиеся поверхности жидкой смазкой, а также проверить наличие консистентной смазки в отверстии эксцентрика 21 (рис. 19).

Опоры зубчатых колес цепи подач перед работой смазывают жидкой смазкой. Для смазки левой опоры продольного ходового винта надо подать несколько капель жидкой смазки на внутренний торец зубчатого колеса, находящегося на выступающей шейке ходового винта.

Трущиеся поверхности направляющих каретки и ползуна, а также пиноль задней бабки покрывают жидкой смазкой по мере необходимости.

Подшипники качения приводных шкивов и вращающегося центра, винт пиноли задней бабки надо периодически, по мере необходимости, смазывать консистентной смазкой.

Трущиеся поверхности направляющих револьверной головки смазывают снаружи по мере необходимости.

Ось штурвала револьверной головки, опору диска револьверной головки, барабан с упорами револьверной головки смазывают через резьбовые отверстия, предварительно вынувшись резьбовыми пробками.

Коническую передачу револьверной головки покрывают по мере необходимости консистентной смазкой через отверстие в салазках.

Для смазки конической передачи револьверную головку необходимо снять со станка.

Передачу шестерни рейка револьверной головки покрывают по мере необходимости консистентной смазкой через отверстие в корпусе револьверной головки при снятом штурвале совместно с осью и шестерней.

Фиксатор диска револьверной головки смазывают через резьбовое отверстие предварительно вынутую резьбовую пробку по мере необходимости.

11. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

11.1. Общие сведения

По степени защиты от поражения электрическим током электрооборудование станка относится к классу 01, т. е. имеет рабочую изоляцию, элемент для заземления и провод без заземляющей жилы для присоединения к источнику питания.

Принципиальная электрическая схема станка приведена на рис. 29, перечень элементов электрооборудования — в табл. 5.

Таблица 5

Обозначение элемента	Напряжение	Количество, шт.
A	Реле пускозащитное РТК-1-1 УХЛ4.2 Ін=2,6 А	1
C ₁	Конденсатор К50-19-320В-40 мк ±20%	1
C ₂	Конденсатор М6174.1-25-250-10±20%	3
FU	Предохранитель ВПБ6-13	1
	Держатель предохранителя ДВП-2В	1
KV	Реле промежуточное РП21-200 УХЛ4; 220В; 50 Гц	1
M	Электродвигатель 4АМ63В2У3 220В; N=0,37 кВт, π=3000 об/мин.	1
R ₁ , R ₂	К-3-1, исп. 1 М368А	1
SA	Резистор МЛТ-2-68 КΩм±10%	2
SB1	Переключатель ПКУ3-11С-2001У3	1
SB2	Кнопка КЕ 011 УЗ исп. 3 красная	1
XI	Кнопка КЕ 011 УЗ исп. 4 черная	1
XII	Розетка У94-2	1
	Вилка У94-6	1

ВНИМАНИЕ! Станок необходимо заземлить медным проводом сечением не менее 1,5 мм². Провод в комплект поставки не входит. Категорически запрещается соединять болт заземления с трубами багажер отопительных систем, водопроводными трубами, наружной стальной арматурой здания и прочими токопроводящими элементами, имеющими соединения с землей и не предназначены специально для организации контура заземления.

11.2. Описание работы.

Питание электрооборудования осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

В связи с тем, что для привода станка использован трехфазный электродвигатель (типа 4АА63В2У3), его третья фаза включена через конденсатор С2 и подключается к сети и обесцвечивающей пульте защите, т. е. отключение пуска, конденсатор С1. Номинальная мощность электродвигателя при таком включении составляет 370 Вт, потребляемая мощность — не более 400 Вт.


Пуск и останов электродвигателя осуществляется с помощью реле KV, которое управляетя кнопками SB2 (пуск) и SB1 (останов). При пуске реле KV включается и становится на самопитание, подключая симметричные контакты электродвигателя к сети и обесцвечивающую пульте защите, т. е. отключение электродвигателя при отсутствии напряжения в сети. Защита электродвигателя от перегрузки производится пускозащитным реле А, которое разывает пусковую цепь, отчего отключается реле KV. Повторный пуск возможен только через 15—50 с, т. е. после возврата напряжения элементов тепловой защиты пускозащитного реле А в исходное положение.

При пуске электродвигателя увеличение его пускового момента происходит за счет подключения контактами пускозапитного реле А пускового конденсатора С1 параллельно рабочему конденсатору С2. После работы электродвигателя и уменьшения пускового тока конденсатор С1 отключается.

Реверсирование электродвигателя осуществляется с помощью переключателя SA, который при среднем (вертикальном) положении руковятки обеспечивает отключение электродвигателя, т. е. его останов даже при включенном реле KV. Руковятку следует оставлять в нейтральном положении на время не менее 1 с. Частые пуски и реверсирование электродвигателя недопустимы, так как при этом двигатель будет отключаться пускозащитным реле. Защита от коротких замыканий осуществляется предохранителем FU.

Принципиальная электрическая схема

А изда

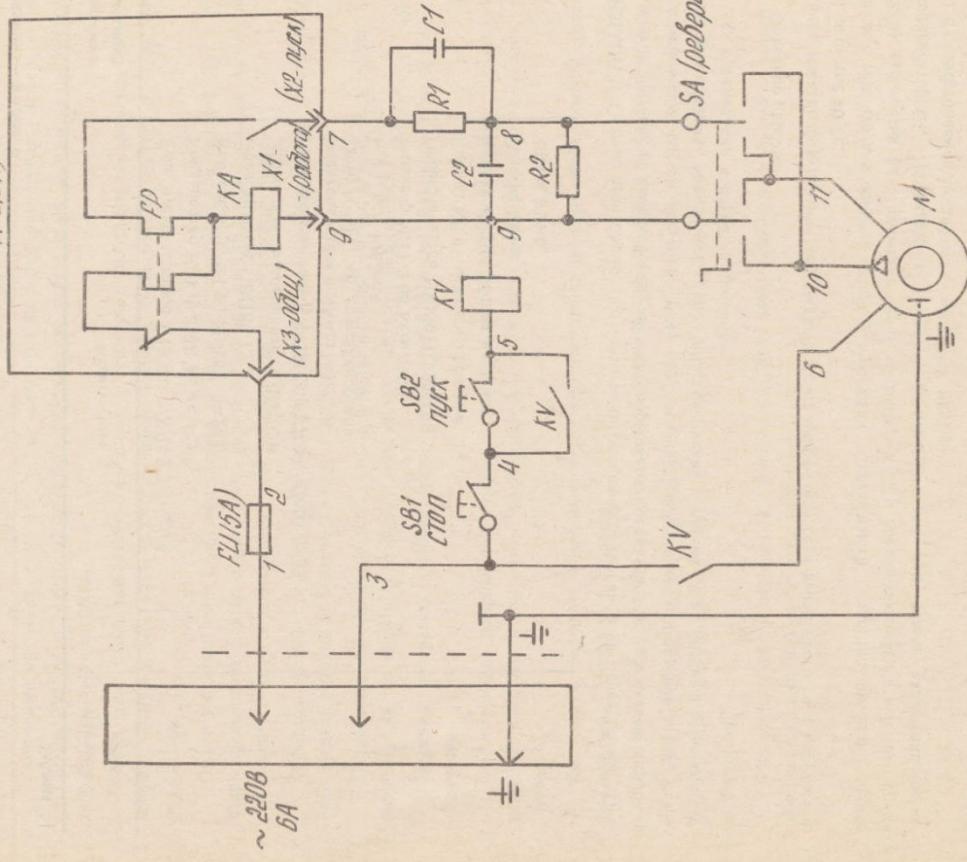

д.с. 29

12. ПОДГОТОВКА СТАНКА К РАБОТЕ

Для того, чтобы подготовить станок к работе необходимо произвести наладку станка на предполагаемый вид обработки, а затем — настройку цепи привода главного движения и, если это необходимо, цепи привода подач. Для доступа к этим цепям необходимо открыть кожух, закрывающий узел привода (рис. 5).

ВНИМАНИЕ! Во избежание травм категорически запрещается производить наладку и настройку станка, а также какие-либо регулировочные работы при включенном питании системы электроподвода. Для отключения питания необходимо нажать кнопку «Стоп» (красного цвета) на правой стороне станка или отключить станок от электросети.

На рис. 30 показана развертка цепи привода главного движения.

На рис. 31 показана развертка цепи привода подач.

Данные для настройки приведены в табл. 6. Для получения требуемой частоты вращения шпинделя необходимо с помощью ремней соединить приводные шкивы согласно табл. 6.

Расстояние между осями шкивов 17 и 14 (рис. 30) изменяется при перемещении шкива 17 вдоль Т-образного паза плиты 4. Для этого нужно отвернуть гайку 3 и винтом 2 переместить шкив в нужном направлении.

Расстояние между осями шкивов 13 и 11 изменяется при перемещении электродвигателя 7 вдоль паза той же плиты 4.

Сменный шкив 14 в осевом направлении фиксируется шайбой 16 и винтом 15.

Для передачи вращения с вала электродвигателя непосредственно на шкив 13 необходимо шкив 14 установить так, чтобы имеющиеся на одном из его гориз. выступы валихи в пазах на торце шкива 13.

По окончании настройки станка на заданную частоту вращения следует проверить вручную напряжение ремней и, в случае необходимости, отрегулировать его, соответственно винтами 5 и 2.

Напряжение ремня, передающего вращение со шкива 17 на шкив 13 обеспечивается роликом 1.

ВНИМАНИЕ! По окончании настройки цепи привода главного движения необходимо во избежание аварии убедиться, что гайки 6,3 и винт 15 надежно затянуты.

Управление привода главного движения осуществляется переключателем 5 (см. рис. 9).

Для получения требуемой величины автоматической продольной подачи необходимо настроить цепь привода подач в соответствии с данными, приведенными в табл. 6.

На рис. 32 показана цепь привода подач, настроенная на продольное токение с подачами 0,05, 0,075 мм/об (а), 0,1; 0,125; 0,150; 0,175 мм/об (б).


На рис. 33 показаны отдельные элементы привода подач: колеса зубчатые $Z=16$ и $Z=18$ (а); $Z=24$ и $Z=28$ (б); $Z=20$ (в); $Z=40$ и $Z=80$ (г); ступица для крепления зубчатых колес $Z=40$ и $Z=80$ (д); сухарь (е), втулка (ж).

Сборка промежуточного блока зубчатых колес цепи привода подач особых пояснений не требуется.

Настройка цепи привода подач для нарезания резьбы (рис. 34) отличается от настройки для точечной тем, что на приклоне вместо блока из двух зубчатых колес устанавливается лишь одно (в соответствии с табл. 6).

Сцепляемость зубчатых колес цепи привода подач обеспечивается перемещением блока зубчатых колес (или одиночного колеса) вдоль паза приклона 1 (рис. 31) и поворотом приклона вокруг своей оси.

Привод главного движения

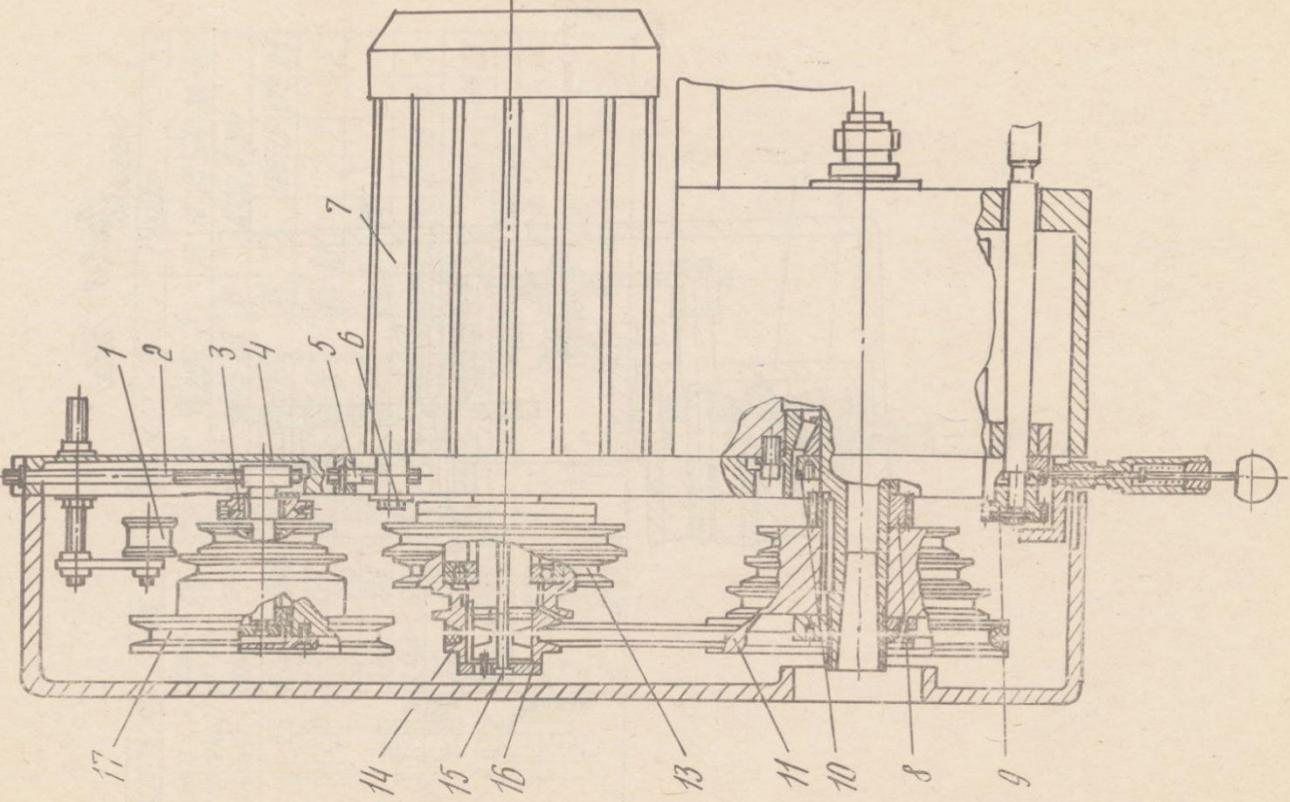

Привод подачи

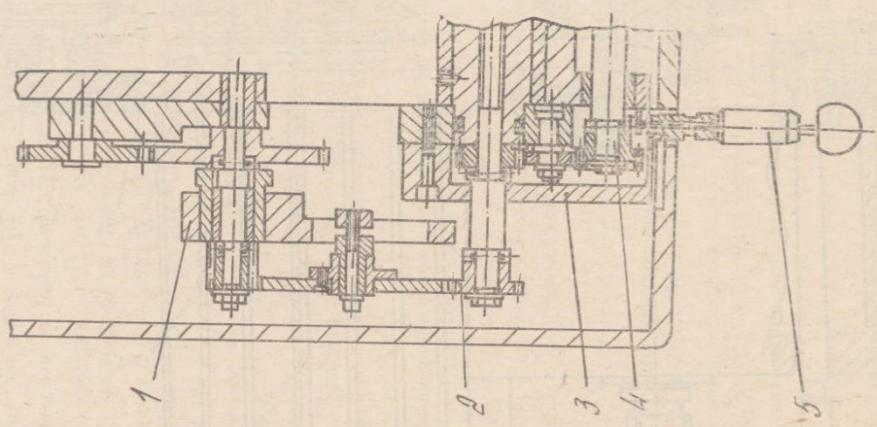
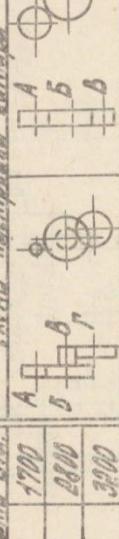


Рис. 31

Таблица б

Установка шп. в МИН	Ном. подача по типу показаны	Подачи		Резьбы					
		А	Б	16	18	20	24	26	40
СХЕМА ПОДАЧИ ЧИС ПОДАЧАМ	020- 021- 022- 023- 024- 025-	0.05	0.05	0.075	0.075	0.125	0.15	0.175	0.25
ЧИСЛА В ММ									
4.5	1.45	200	160	40	40	10	10	8	2
1.37	1.75	90	90	40	40	24	24	0.75	
0.46	5.95	10	22	125					
2.44	10.00	24	40	15	15	40	44	46	7
1.5	1.50	30	30	15	15	30	30	35	5
0.5	15.00	30	30	175	60	60	62	65	65
ЧИСЛА НА СТРОКИ ЧИСЛА В ММ									
6	1700	A	B	C	D	E	F	G	H
7	2800								
8	3700								



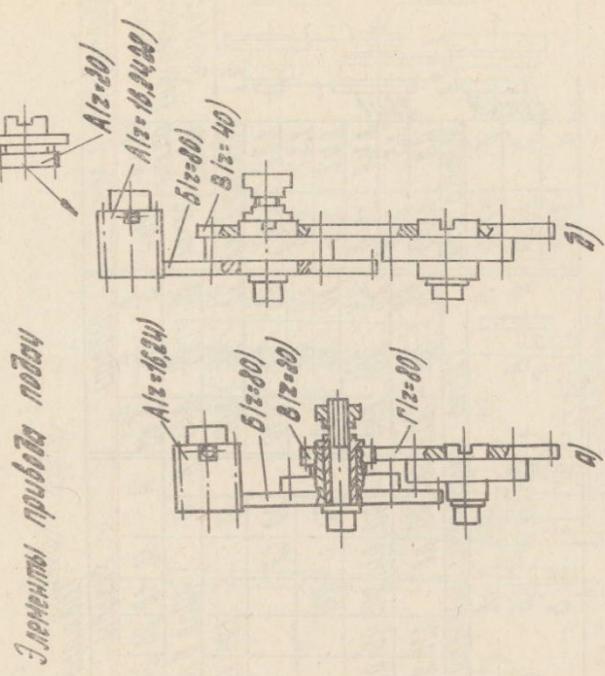


Рис. 32 Цепь привода подач, конструкция № 2 приводного
тическое с подачами 0,05; 0,75 мм/об. (а) и 0,1; 0,15;
0,15; 0,175 мм/об. (б)

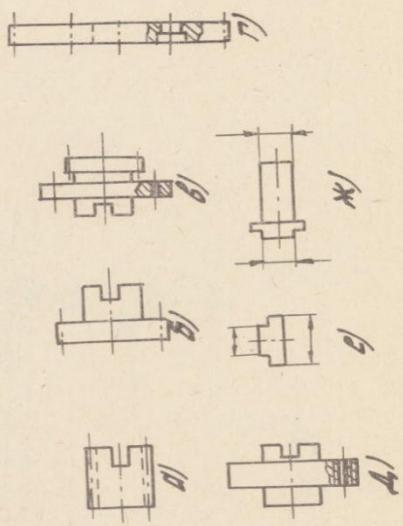


Рис. 33

Цепь привода подач конструкция № 2
нарезание метрических резьб

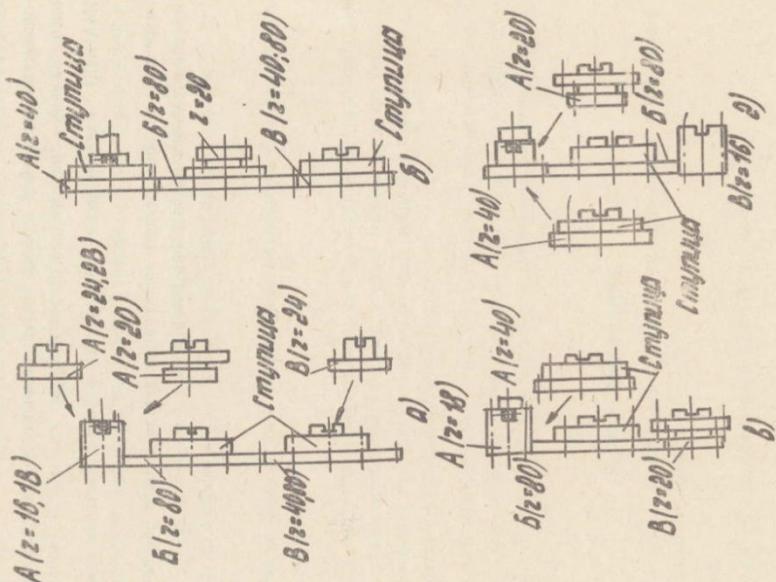


Рис. 34

После установки всех элементов цепи привода подач следует проверить вручную ленточность вращения зубчатых колес.

ВНИМАНИЕ! По окончании настройки цепи привода подач необходимо убедиться в исправности заземления необходимого узла в том, что все зубчатые колеса и приколы надежно зафиксированы.

Управление приводом подач осуществляется рукояткой 1 (см. рис. 9).

Если станок налаживается на продолжительную работу, не требующую механической прводкой подачи, гитару сменных колес цепи привода подач рекомендуется отключать с целью уменьшения износа деталей и снижения шума.

При обработке древесины и пластика, а также при шлифовании металлов во избежание попадания мелкой стружки и абразивной пыли под кожух электродвигателя, последний рекомендуется прикрывать тканью.

По окончании настройки станка следует закрыть кожух узла привода и зафиксировать его винтом, расположенным на передней стенке кожуха.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается работа с открытым кожухом.

При нарезании резьбы резном конструкция детали должна обеспечивать возможность выбега резца в момент остановки привода при реверсе.

13. ПУСК СТАНКА

Перед подключением станка к электросети необходимо убедиться в исправности заземления станка и только после этого включать выключатель станка в электророзетку.

После включения выключателя следует проверить исправность действия кнопок управления «Пуск» и «Стоп», а также рукоятки управления приводом главного движения в следующей последовательности:

- установить в среднее положение переключатель управления приводом главного движения и рукоятку управления приводом подач, которая должна быть зафиксирована в этом положении пружиной, расположенной в ее корпусе;
- нажать и отпустить кнопку «Пуск» (черного цвета). При этом шпиндель станка не должен вращаться. Для пуска шпинделя повернуть переключатель 5 (см. рис. 9) вправо (левое вращение шпинделя — против часовой стрелки, если смотреть со стороны револьверной головки) или влево (обратное вращение). Для останова шпинделя рукоятку вернуть в среднее положение. Нажать и отпустить кнопку «Стоп» (красного цвета). Теперь при повороте переключателя 5 (см. рис. 9) пуск шпинделя не должен произойти.

Выполнив указанные проверки, можно вновь нажать кнопку «Пуск» и приступить к дальнейшей работе на станке.

Если одновременно с пуском шпинделя необходимо включить в заданном направлении продольное перемещение суппорта, то выбрать направление перемещения следует заранее до пуска шпинделя.

ВНИМАНИЕ! Включение и переключение направления перемещения суппорта при вращающемся шпинделе категорически запрещается.

Для выбора направления продольного перемещения суппорта рукоятку управления приводом подач надо потянуть на себя, чтобы освободить фиксатор, а затем поднять до упора вверх (прямое перемещение суппорта справа, налево) или опустить до упора вниз (обратное перемещение), после чего вновь зафиксировать рукоятку в установленном положении.

ВНИМАНИЕ! Направления перемещения суппорта указаны для левого вращения шпинделя. Это нужно учитывать при выборе положения рукоятки управления приводом подач. При изменении направления вращения шпинделя во время движения суппорта автоматически осуществляется и реверс продольной подачи суппорта.

14. РЕГУЛИРОВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Все узлы станка отрегулированы на заводе-изготовителе и без особой надобности регулировать их самостоятельно не следует.

14.1. Шпиндельные опоры.

Опорами шпинделя служат два подшипника 6-7206 ГОСТ 333-79.

В процессе эксплуатации станка в опорах шпинделя может появиться излишний зазор или зазор. Это обнаруживается по повышенному (свыше 50°C) нагреву переднего фланца шпиндельной бабки или по следам вибраций, появляющимся на изделии при резании. Величина нагрева в подшипниках регулируется гайкой 10. Перед этим необходимо снять шкив 11 и отпустить винт в гайке 10 (рис. 30).

Момент затяжки гайки 10 — 104 Н. м (10,4 кг.с.м).

По окончании регулирования опор шпинделя винт следует затянуть во избежание самоотвинчивания гайки 10.

17. ПАСПОРТ

14.2. Направляющие.
Зазор в соединении «цилиндрическая направляющая — салазки суппорта» регулируется с помощью винта 1 (см. рис. 3). Зазор в направляющих верхнего ползуна суппорта — поджимом планки 5 (см. рис. 6) винтами 6. По окончании регулирования гайки 7 должны быть затянуты.

Зазор в направляющих подвижной решетеражки регулируется посредством винтов 8 и гаек 9 (см. рис. 12).

Зазор в соединении «цилиндрическая направляющая — салазки револьверной головки» регулируется с помощью гаек 20, 21 (рис. 7).

Зазор в направляющих салазки револьверной головки — корпус револьверной головки регулируется поджимом планки 23 соответствующими винтами (рис. 7).

Зазор в соединении плоская направляющая станины — салазки суппорта регулируется с помощью винтов 2 поджимом планки 3 (рис.3). Зазор не более 0,03 мм.

15. ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ

Сведения о подшипниках качения, установленных на станке и в принадлежностях, приведены в табл. 7.

Название	Обозначение	Класс горизонт. по ГОСТ 520-71	Кол. шт.	Размера B, мм	Место установки
Подшипник	1000095	0	1	5x13x4	Центр вращающийся
Подшипник	1000900	0	3	10x22x6	То же (1 шт.), шкив промежуточный (2 шт.)
Подшипник	7000105	0	2	25x47x8	Шкив на валу электродвигателя
Подшипник	7206	6	2	30x62x16	Шпиндель

16. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

16.1. Станок ТН-1 допускается транспортировать всеми видами транспорта.

16.2. При транспортировании железнодорожным транспортом крепление и укладка грузов должны производиться в соответствии с «Техническими условиями погрузки и крепления грузов МПС СССР», морским путем — в соответствии с «Общими требованиями перевозки грузов, пассажиров и багажа морским путем соблюдения в судах «Министерства Морского Флота СССР», автомобильным транспортом — в соответствии с Уставами автомобильного транспорта союзных республик.

16.3. По условиям хранения и транспортирования изделия целиком относится к категории С по ГОСТ 9.014-78.

Для консервации станка, принадлежностей и инструмента применяются:

- вариант временной защиты — В3-1;
- вариант внутренней упаковки — ВУ-1.

Пределенный срок защиты без переконсервации — 1 год.

Токарный настольный станок

Модель ТН-1

Изготовление штамповки сети — МПТЗ «Прогресс»

Напряжение штамповки сети — 220 В

Мощность электродвигателя — 370 Вт при питании от однофазной сети

Станок укомплектован согласно ведомости «Комплект поставки»

Кем продан

Дата продажи

Подпись продавца

Цена за комплект станка

Артикул
При продаже станка продаётся в присутствии покупателя должен проверить комплектацию станка по ведомости «Комплект поставки», заполнить инспектор и заверить печатью магазина.

17.1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Токарный настольный станок модели ТН-1 поставляется в токарном или токарно-револьверном исполнении дополнительно к комплекту поставки согласно таблице 8, а для токарно-револьверного исполнения дополнительно к комплекту поставки согласно таблице 8б.

17.2. ПРИМЕЧАНИЯ

При необходимости оплату станок может быть двухкомплектовой любым из универсальных устройств или комплектом оснастки и приспособлений, расширяющих возможности применения станка, состав и комплектность которых приведены в таблице 8б.

Исправления, заверяются штампиком упаковочный.

Приподъемники, входящие в комплект, состоят из частично разобранных видов. Они уложены в ящике для инструмента. Там же находятся сумки с резаками и слесарным инструментом.

Составные элементы принадлежностей показаны на рис. 35, 36, 37, 38, 39. Комплектующие присоединения, отмеченные «*», допускается поменять в ящике упаковочный.

Таблица 8

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. шт.	Примечание
Станок в сборе (токарно-центровое исполнение)		Станок в сборе (токарно-центровое исполнение)		1	Установлено на станке
Запасные части		Запасные части		1	В ящике для инструмента
Ремень клиновый		Ремень клиновый		1	То же
Предохранитель ВПБ-6-43УХЛ4 (5,5)*		Предохранитель ВПБ-6-43УХЛ4 (5,5)*		1	
Сменные части		Сменные части		1	
Колесо зубчатое сменное Z=16, m=1		Колесо зубчатое сменное Z=16, m=1		1	Установлено на станке
Колесо зубчатое сменное Z=18, m=1		Колесо зубчатое сменное Z=18, m=1		1	В ящике для инструмента
Колесо зубчатое сменное Z=28, m=1		Колесо зубчатое сменное Z=28, m=1		1	То же
Колесо зубчатое сменное Z=24, m=1		Колесо зубчатое сменное Z=24, m=1		1	
Колесо зубчатое сменное Z=20, m=1		Колесо зубчатое сменное Z=20, m=1		1	Установлено на станке
Колесо зубчатое сменное Z=40, m=1		Колесо зубчатое сменное Z=40, m=1		2	В ящике для инструмента
Колесо зубчатое сменное Z=80, m=1		Колесо зубчатое сменное Z=80, m=1		2	Установлено на станке
Колесо зубчатое сменное Z=60, m=1		Колесо зубчатое сменное Z=60, m=1		1	В ящике для инструмента
Ступица		Ступица		1	

* Допускается поменять, в ящик упаковочный
** Возможна замена на другой тип предохранителя с аналогичной характеристикой.

Продолжение табл. 8

Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Примечание	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Примечание
TH1.95.100	Ключ рожковый	1	В сумке для инструмента		Комплект обратных кулачков и ключ к патрону трехкулачковому ГОСТ 2675-80	1	В сумке для инструмента
TH1.95.001	Резец проходной левый (сталь быстрорежущая) ГОСТ 19265-73)	1			Масленка полизтиленовая для швейных машин или шприц	1	В сумке для инструмента
TH1.95.002	Резец проходной правый (сталь быстрорежущая) ГОСТ 19265-73)	1	»	TH1.96.100	Ящик для инструмента	1	В ящике
TH1.95.003	Резец рабочий (сталь быстрорежущая) ГОСТ 19265-73)	1	»	TH1.96.200	Ящик упаковочный	1	упаковочный
TH1.95.004	Резец отрезной (Сталь быстрорежущая ГОСТ 19265-73)	2	»	TH1.96.300	Сумка для инструмента	1	В ящике для инструмента
TH1.95.005	Резец разрезной (Сталь быстрорежущая ГОСТ 19265-73)	1	»		Документы	1	
TH1.95.006	Резец разъемный внутренний (Сталь быстрорежущая ГОСТ 19265-73)	1	»		Руководство по эксплуатации	1	В ящике упаковочном
TH1.95.007	Резец канюновый (Сталь быстрорежущая ГОСТ 19265-73)	1	»	TH1.100.000 РЭ			
TH1.95.008	Резец проходной правый (с пластиной твердого сплава Т15 К6 1001 ГОСТ 2299-82)	1	»				
	Ключ 7811-0003 ПС1Ц15.Хр ГОСТ 2839-80	1		TH1.01.200	Реподливерная головка	1	Установлена на станке
	Ключ для квадрата	1		TH1.95.025	Шпор	1	В ящике для инструмента
TH1.95.011	Ключ торцовый	1	То же	TH1.95.026	Хвостовик	1	»
	Ключ 7811-0021 ПС1 Ц15. Хр ГОСТ 2839-80	1	»	TH1.95.200	Державка в сборе	1	В ящике станка
	Ключ 7812-0374 40ХЦ15.Хр ГОСТ 11737-74	1	»	TH1.95.300	Солдатик в сборе	1	»
	Ключ 7812-0375 40ХЦ15.Хр ГОСТ 11737-74	1	»	TH1.95.800	Державка в сборе	1	»
	Овертка 7810-0308 ЗВ1Н12Х (153x0,6x4) ГОСТ 17199-88	1			Обозначение	Наименование	Кол. шт.
	Овертка 7810-0303 ЗВ1Н12Х (120x0,4x2,5) ГОСТ 17199-88	1		TH1.02.000	Устройство плоскогубцевальное в сборе	1	В ящике станка
	Овертка 7810-0932 ЗВ1Н12Х (425x4,2x8,0) ГОСТ 17199-88	1		TH1.03.000	Тиски в сборе	1	»
TH1.04.000	Центр вращающийся в сборе	1		TH1.08.000	Устройство заточное	1	см. рис. 38
	Набор пант с гайкой	1			Оправка с гайкой в сборе	1	п. 4
	Бабка задняя в сборе	1			*Круг шлифовальный со втулкой и гайкой в сборе	1	п. 2.
TH1.14.000	Экран с державкой в сборе	1			*Ключ с планкой в сборе	1	п. 3
TH1.15.000	Колодка в сборе	1			*Шлифовальный круг ПШ 100х13х20 24 А (25 А)	1	В ящике для инструмента
TH1.95.600	Ручка для ключа	1			25 СМ. К ГОСТ 2/24-83		
TH1.95.012	Центр-уронный	2					
TH1.95.018	Патрон трехкулачковый самонагр. 7100-0001 (Ø80 мм) ГОСТ 2875-80 с фланцем и колышком в сборе	1	»	TH1.09.000	Фрезерно-шлифовальное устройство	1	В сумке для инструмента
							см. рис. 39
							В сумке для инструмента

Продолжение табл. 86

Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Приложение
TH1.95.022	Оправка	1	В сумке для инструм.
TH1.95.023	Прижим	1	»
TH1.03.000	Тиски в сборе	1	В ящике для инструм.
Устройство для работы круглой шлифовальной машины	1	1	В ящике для инструм.
*Кожух со стойкой в сборе	1	поз. 4	см. рис. 35
Шайба	1	поз. 2	
Шайба	1	поз. 3	
Кожух	1	поз. 4	
Пила дисковая по дереву 3420-0356, 125х1,2х32 ГОСТ 880-60	1	1	В ящике для инструмента
*Устройство фуговальное	1	1	В ящике для инструмента
Насадка	1	компл.	см. рис. 36
Устройство лобзиковое	1	1	В ящике для инструмента
*Оправка с барабаном и позицией в сборе	1	поз. 4	см. рис. 37
*Угольник с прижимами в сборе	1	поз. 2	
Кожух	1	поз. 3	
Насадка	1	поз. 4	
Устройство лобзиковое	1	1	В ящике для инструмента
*Дуга	1	поз. 1	см. рис. 37
*Кронштейн с винтами и гайками в сборе	1	поз. 2	
*Втулка верхняя в сборе	1	поз. 3	
*Рычаг в сборе	1	поз. 4	
*Винт	1	поз. 5	
Кронштейн	1	поз. 6	
Стой	1	поз. 7	
Набор приспособлений для расширения возможностей при проведении токарных работ			
Сверло спиральное 2300-0181 (Ø6,0 мм)	1		
ГОСТ 10902-77	7		
Набор паяк с гайкой	1		В сумке для инструм.
Резиновая резинка с винтом TH1.06.012	1		»
Поворот	1		В ящике для инструм.
Патрон — втулка	1		
Хомутик	1		
Поводок	1		
Хвостовик	1		
Подручник	1		
Патрон спиральный 6-Б10 ГОСТ 8322-79	1		В сумке для инструм.
Винт В. М3 — 6x6,66-05 ГОСТ 47473-80	2		В ящике для инструмента
Винт ГОСТ 41738-84 M6-7Нх25,56,05	1		»

*Составные измерительные устройства
для работы круглой пилой*

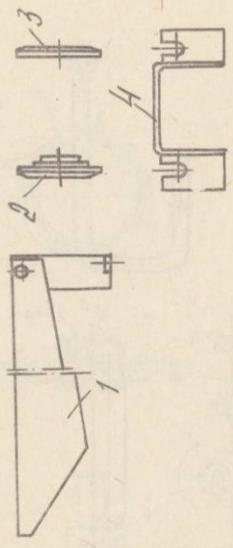


Рис. 35

*Составное измерительное устройство
для фуговального устройства*

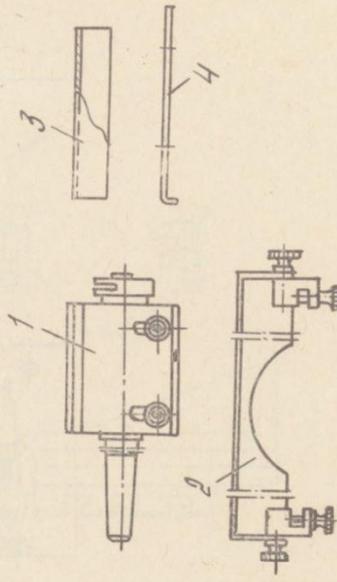


Рис. 36

Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Приложение
TH1.07.000	Сверло спиральное 2300-0181 (Ø6,0 мм)	1	В сумке для инструм.
TH1.05.013	Набор паяк с гайкой	7	В ящике для инструм.
TH1.05.014	Резиновая резинка с винтом TH1.06.012	1	»
TH1.05.015	Поворот	1	»
TH1.05.016	Патрон — втулка	1	»
TH1.05.017	Хомутик	1	»
TH1.05.019	Поводок	1	»
TH1.05.021	Хвостовик	1	»
TH1.05.024	Подручник	1	»
TH1.05.025	Патрон спиральный 6-Б10 ГОСТ 8322-79	1	В сумке для инструм.
TH1.05.026	Винт В. М3 — 6x6,66-05 ГОСТ 47473-80	2	В ящике для инструмента
TH1.05.027	Винт ГОСТ 41738-84 M6-7Нх25,56,05	1	»

Составные элементы эвольвентного устройства

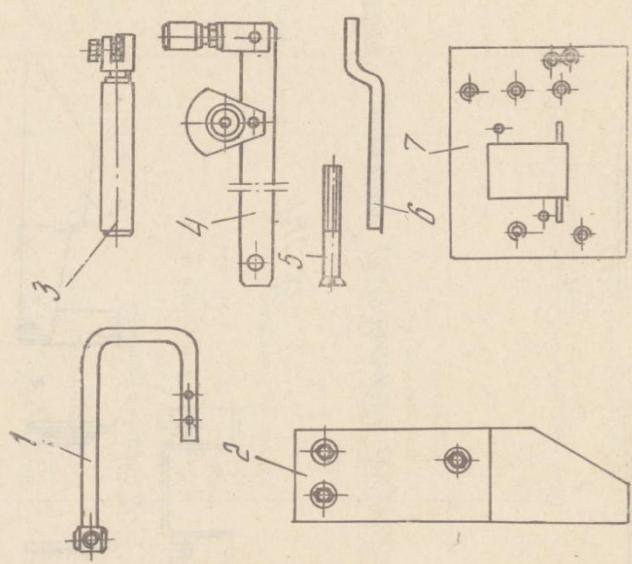


Рис. 37

Составные элементы эвольвентного устройства

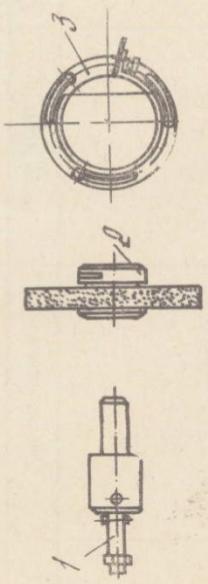


Рис. 38

Составные элементы
эвольвентного
устройства

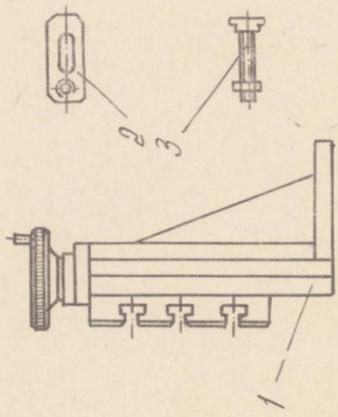


Рис. 39

17.2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Токарный настольный станок модель ТН-1 № 183
 изготовлен, испытан, укомплектован, подвернут консервации и упакован в соответствии с действую-
 щими на заводе техническими условиями ТН1.00.000 ТУ.



Штамп ОТК

Контролер ОТК
Лекарев 1992 г.

17.3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в настоящем руководстве, завод-изготовитель гарантирует безотказную работу станка в течение 18 месяцев со дня продажи магазином.

Гарантийный ремонт токарного настольного станка модели ТН-1 производит МПЗ «Прогресс»
 Контрольный листок гарантинного ремонта к токарному настольному станку модели ТН-1.

Заводской № _____
 В контролльный листок вносятся сведения о дефектах, исправленных заводом «Прогресс» в течение гарантийного срока.

Таблица

Дата	Характер дефекта	Способ устранения дефекта	Подпись и штамп

Настоящее руководство по эксплуатации не отражает незначительных конструктивных изменений в станке, внесенных заводом-изготовителем после выпуска в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям.